



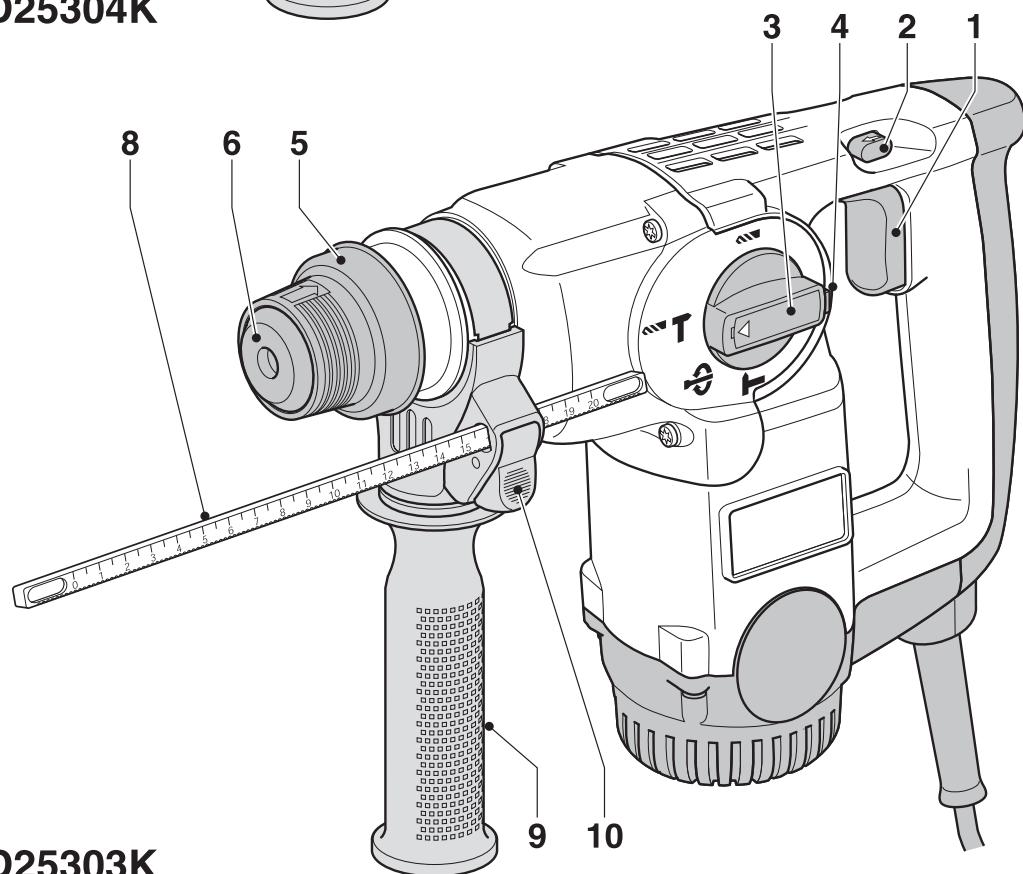


559222-68 H


D25303K
D25304K

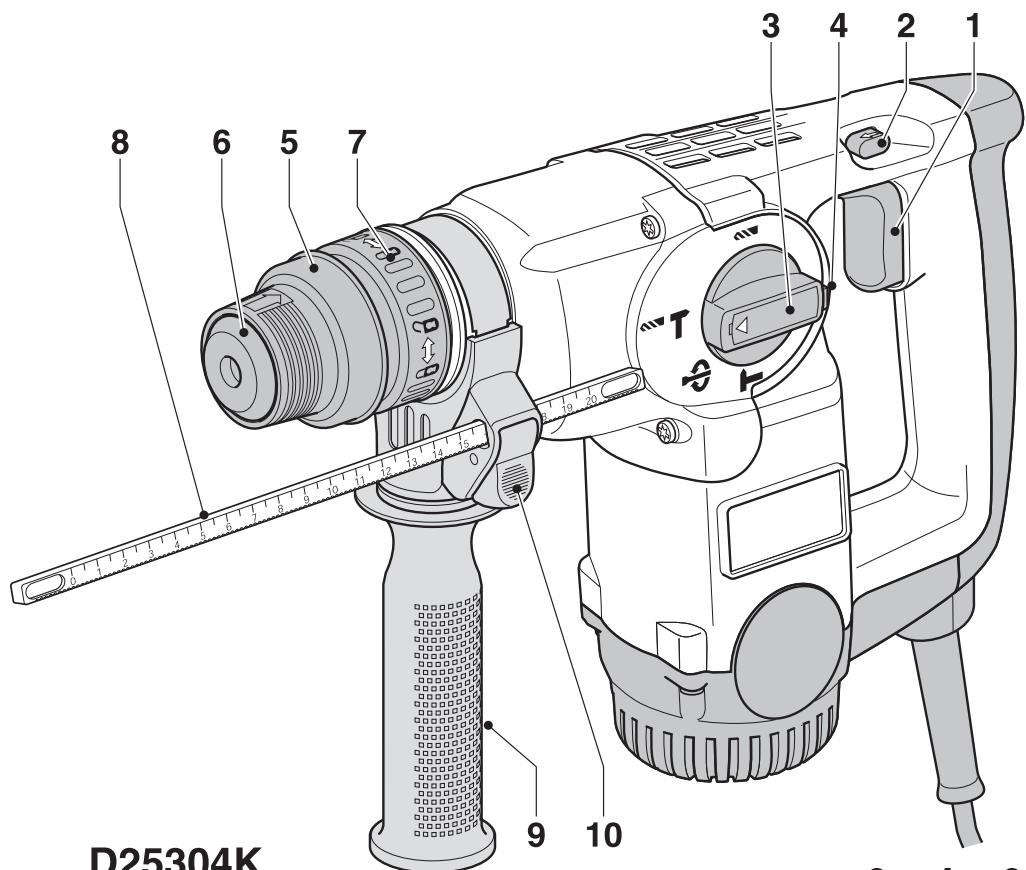


A

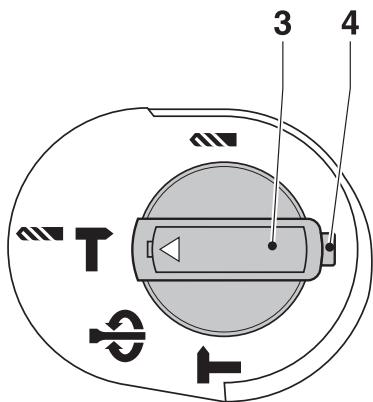



B

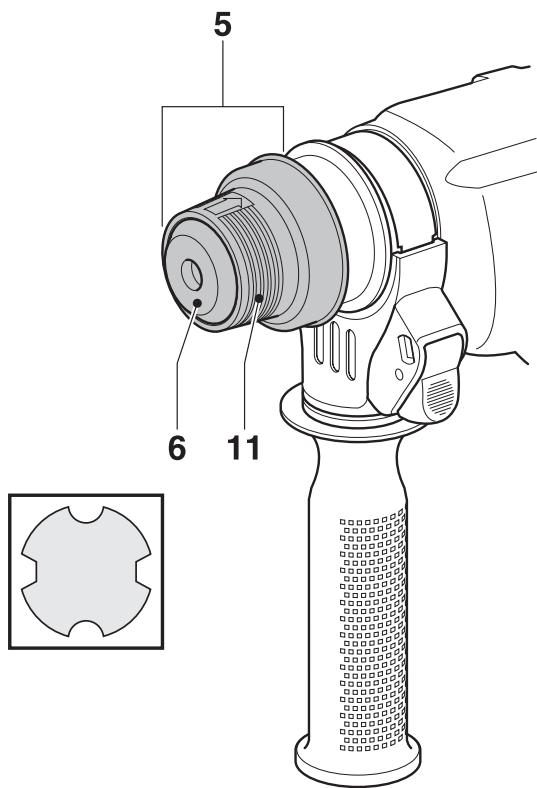


C

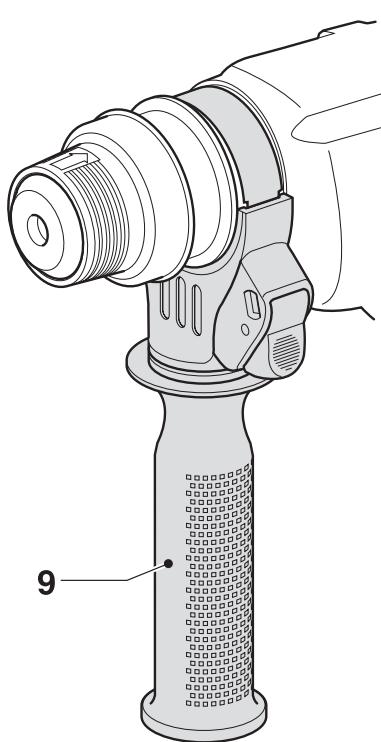

D

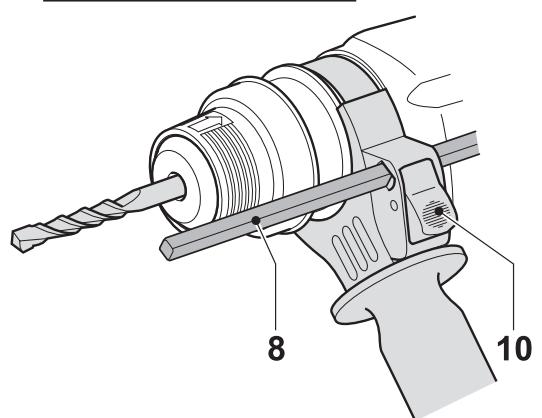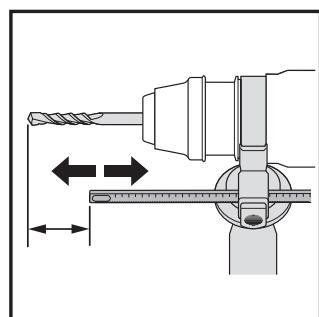

E

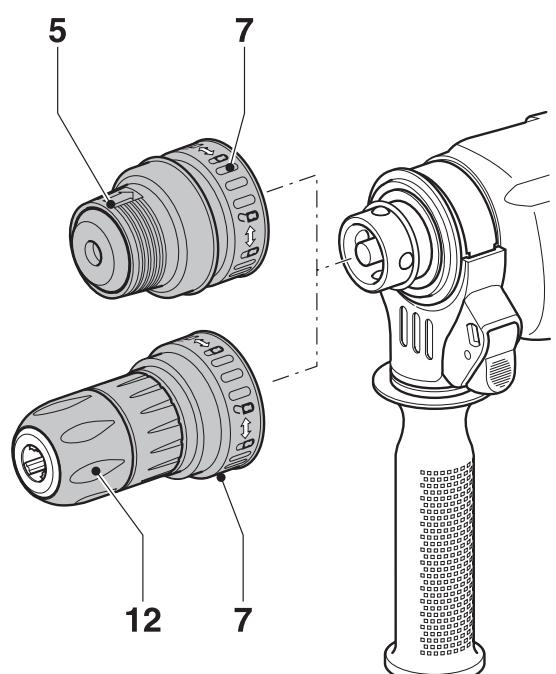

F

FÚRÓKALAPÁCS

D25303K/D25304K

Szívből gratulálunk

Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel a DEWALT megbízható partner minden professzionális felhasználónak.

Kérjük, munkakezdés előtt figyelmesen olvassa el ezt a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az ebben leírtakat.

Műszaki adatok

Típus:	D25303K	D25304K
Feszültség	(V) 230	230
Névleges teljesítmény(W)	710	710
Üresjárati fordulatszám	(min ⁻¹) 0-1100	0-1100
Névleges fordulatszám	(min ⁻¹) 0-800	0-800
Ütőenergia		
ütőfúráskor	(J) 0-2,8	0-2,8
véséskor	(J) 0-3,1	0-3,1
Maximális fúróátmérő		
acélban	(mm) 13	13
fában	(mm) 30	30
betonban	(mm) 26	26
Vésőpozíciók	51	51
Max. fúróátmérő		
falazóanyagban	(mm) 65	65
Szerszám-befogás:	SDS-plus®	SDS-plus®
Szorítónyak átmérő(mm)	54	54
Tömeg	(kg) 2,95	3,1

A hálózati biztosító értéke legalább 10 A.

E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott szimbólumok jelentése a következő:



Figyelem! Sérülésveszély, életveszély vagy az elektromos szerszám károsodása a kezelési utasítás be nem tartásából következően.



Elektromos feszültség.



Tűzveszély.

Velejáró tartozékok

A csomagolás tartalma:

- 1 Fúrókalapács
- 1 Pót fogantyú
- 1 Furatmélység ütköző
- 1 Szállítókoffer
- 1 gyorsszorítós fúrótokmány (D25304 K)
- 1 Vásárlói tájékoztató
- 1 „Robbantott“ ábra

- Győződjön meg arról, hogy a gép és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállításnál.
- A gép üzembehelyezése előtt olvassa át alaposan a vásárlói tájékoztatót.

A gép leírása (A ábra)

Az Ön nagyteljesítményű DEWALT fúrókalapácsa professzionális fúrási, ütvefúrási, vésési és bontási, valamint keményfémélű fúrókoronával való fúrási munkálatokra lett kifejlesztve.

1. Fokozatmentes fordulatszám-szabályozós kapcsoló
2. Jobb-balforgás átkapcsoló
3. Üzemmódválasztó kapcsoló, fúrás/ütve-fúrás
4. Biztonsági retesz
5. Szerszám befogó
6. Porvédősapka
7. Szorítógyűrű (D25304 K)
8. Furatmélység ütköző
9. Pót fogantyú
10. Mélységütköző befogója

Biztonsági tengelykapcsoló

A fúrókalapács egy túlterhelésgátló biztonsági tengelykapcsolóval van ellátva. Ez lehatárolja a maximális nyomatéket, amikor a fúró munka közben beszorul. Ezzel védi a motort és a hajtóművet a káros túlterheléstől.

A nyomatékhatalról tengelykapcsoló gyárilag be van állítva, azt utólag állítani nem lehet.

Elektromos biztonság

A gép csak egyfázisú, 230 V-os váltóáramra csatlakoztatható. Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!



Az Ön elektromos szerszáma az EN 50144 szerint kettős szigetelésű, ezért földelni tilos!

A hálózati kábel és a villásdugó kicserélése

Hibás hálózati kábelt és villásdugót csak az erre feljogosított szakserviz cserélhet. A lecserélt kábel vagy villásdugó szakszerű elhelyezéséről vagy megsemmisítéséről gondoskodni kell.

Hosszabbítókábel

Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m-es hosszabbító kábelt használhat. Erre a cérla a hazai előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű, 2x1,5 mm², vagy ennél nagyobb keresztmetszetű kábel a megfelelő. Ha kábeldobon levő hosszabbítókábel alkalmaz, minden teljesen tekerje le a vezetéket.

Üzembehelyezés és beállítás



Szerelés és beállítás előtt minden húzza ki a csatlakozódugót a hálózati dugaljból.

Üzemmódban beállítás (B ábra)

Ezek a szerszámok a következő üzemmódonkban használhatók:



Fűrás: fűrás acélban, fában és műanyagban, valamint csavarozás.



Fűrókalapálás (ütvefűrás): beton és köztfélék fűrása.



Vésés: véséshez és bontáshoz. Ebben az üzemmódon a szerszám mint egykarú emelő használható, beszorult fűrok kiszabadítására.



Véső-elfordítás: ez a pozíció csak a lapos vésők megfelelő állásba történő fordítására szolgál.

- Az üzemmódon kiválasztásához tartsa a (4) biztonsági reteszt benyomva, és forgassa a (3) üzemmód-választókapcsolót arra a szimbólumra, amely a kívánt üzemmódot adja.
- Engedje el a biztonsági reteszt, és ellenőrizze, vajon az üzemmód-választókapcsoló bereteszelődött-e.



Ne váltszon üzemmódot, amíg a motor forgásban van.

A vésőpozíciók beállítása

A vésőt 51 különböző pozícióba lehet állítani és reteszelní.

- Fordítsa a (3) üzemmód-választókapcsolót a „véső elfordítás” szimbólumra.
- Fordítsa a vésőt a kívánt helyzetbe.
- Állítsa a (3) üzemmód-választókapcsolót a „kalapács” szimbólumra.
- Fordítson a vésőn, míg saját pozíciójában bereteszelődik.

Az SDS-plus® szerszámok befogása és kivétele (C ábra)

Az Ön gépe SDS-plus® szerszám befogóval rendelkezik. A C ábra szelvénye bemutatja az SDS-plus® szerszámzár keresztmetszetét. Javasoljuk, hogy kizárolag professzionális tartozékokat használjon.

- Tisztítsa meg a szerszám szárát, és vékonyan zsírozza be.
- Dugja a szerszám szárát a (5) befogóba.
- Nyomja a szerszámot ütközésig, és forgassa is, amíg a helyén berögzül.
- Ellenőrizze a szerszámreteszést úgy, hogy a szerszámot (fűröt, vésőt) húzogatja. A szerszámok axiális mozgása ütvefűró és véső üzemmódban több cm-t tesz ki.
- A szerszámok kivételéhez nyomja a (11) szerszám befogó reteszgyűrűjét hátra, és húzza ki a szerszámot a befogóból.

A segédfogantyú beállítása (D ábra)

A (9) pótfogantyút jobb és bal oldalra is fel lehet szerelni.

- Oldja meg a pótfogantyút a markolatrész óramutató járásával szembeni forgatásával.
- Jobbkezeseknek: tolja a pótfogantyú szorítógyűrűjét a szerszám befogón át a szorítónyakra (markolat balra).
- Balkezeseknek: tolja a pótfogantyú szorítógyűrűjét a szerszám befogón át a szorítónyakra (markolat jobbra).
- Forgassa a pótfogantyút a kívánt helyzetbe, és szorosan húzza meg.



Munkakezdés előtt minden ellenőrizze a fogantyú kifogástalan rögzítettségét.

A fűrási mélység beállítása (E ábra)

- Fogja be a megfelelő fűröt.
- Nyomja meg a (10) rögzítőt, és tartsa benyomva.

- Dugja a (8) ütközőrudat a mélységütköző befogóba.
- Állítsa be a furatmélységet az ábra szerint.
- Engedje el a mélységütköző rögzítőjét.

Jobb-balforgás átkapcsoló (A ábra)

- A jobbaforgáshoz tolja a (2) kapcsolót balra; nyíl a szerszámon. A balforgáshoz tolja a (2) kapcsolót jobbra.
- Tolja a (2) kapcsolót középállásba, ha az elektromos szerszám kikapcsolt állapotát reteszelni szeretné.

 Mindig várja meg, amíg a motor teljesen megáll, és csak utána váltszon forgásirányt.

D25303K - A fúrótokmány-adapter és a fúrótokmány szerelése

- Csavarja rá a fúrótokmányt a menetes fúrótokmány adapterre.
- Dugja az adaptort a vele összeillesztett tokmánnyal a befogóba, úgy, mint egy SDS-plus® szárú fúrót.
- A fúrótokmány eltávolításához járjon el úgy, mint egy szabványos SDS-plus® szárú tartozék kivételénél.

 Ne használja soha a hagyományos fúrótokmányt ütvefúráshoz.

D25304 - A szerszám tartó cseréje a szorítótokmánnyal (F ábra)

- Forgassa a (7) feszítőgyűrűt kireteszelő állásba, és húzza le az (5) szerszám tartóról.
- Tolja a (12) szorítótokmányt az orsóra, és forgassa a feszítőgyűrűt reteszelt állásba.
- A szerszám tartó és a szorítótokmány cseréjéhez először a tokmányt távolítsa el, olymódon, ahogy a szerszám tartót is eltávolította. Helyezze fel a szerszám tartót úgy, ahogy a tokmányt is feltette.

 Ne használja soha a szorítótokmányt ütvefúráshoz.

A porsapkák kicserélése (B ábra)

A (6) porsapká meggyűtője, hogy a por a mechanikus részbe bejusszon. Az elhasználódott porsapkát haladéktalanul kell cserélni.

- Húzza a (11) reteszelőgyűrűt előre, és vegye le a (6) porsapkát a szerszám befogóról.
- Tegye fel az új porsapkát.
- Engedje vissza a reteszelőgyűrűt.

Használati útmutató



- Vegye figyelembe az érvényes biztonsági előírásokat.
- Tájékozódjon mindenekelőtt pontosan a falban futó vezetékek és vasalások pontos helyzetéről.
- Munka közben ne nyomja túl nagy erővel a gépet. (Kb 5 kg a helyes.) A túl nagy nyomóerő nem növeli a munkateljesítményt, ellenben megrövidíti az elektromos szerszám élettartamát.
- Túl mélyre ne fúrjon, vagy ne csavarozzon, nehogy a porsapka megsérüljön.

Be- és kikapcsolás (A ábra)

- A gép beindításához nyomja az (1) fordulatszámszabályozós kapcsolót. Minél mélyebbre nyomja be a fordulatszámszabályozós kapcsolót, annál nagyobb lesz a hajtómotor fordulatszáma.
- A gép leállításához engedje el a kapcsolót.

Ütvefúrás (A ábra)

Fúrás keményfémelű közetfúróval

- Állítsa a (3) üzemmódkapcsolót a fúrókalapács jelre.
- Helyezze be a megfelelő fúrót. A legjobb eredmény keményfémlapkás fúróval érhető el.
- Állítsa a (9) pótfogantyút a kívánt helyzetbe.
- Ha szükséges, állítsa be a furatmélységet.
- Jelölje be a furat helyét.
- Nyomja a szerszám hegyét a jelölésre, és működtesse az (1) fordulatszámszabályozós kapcsolót. Csak ha a gépet kikapcsolta, akkor szabad a villásdugót kihúzni a hálózati dugaljból.

Fúrás fúrókoronával

- Állítsa a (3) üzemmódkapcsolót a „fúrókalapács” jelzésre.
- Állítsa be a (9) pótfogantyú helyzetét.
- Fogja be a megfelelő fúrókoronát.

- Helyezze be a központfúrót a fúrókoronába.
- Tegye a központfúró hegyét a kijelölt helyre, és működtesse az (1) kapcsolót. Addig fúrjon, amíg a fúrókorona kb. 1 mm mélyen van az anyagban.
- Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a központfúrót, és folytassa a fúrást, most már csak a fúrókoronával, a megkezdett helyen.
- Amennyiben a lyuk szükséges mélysége meghaladja a fúrókorona hosszát, úgy a fúrókoronában kialakuló beton hengert rendre el kell távolítani (vésővel kifaragni). Fúrókoronával átmenő furatot úgy készíthet, hogy előfűr egy akkora fúróval, mint a központfúró átmérője. Ezután a központfúró megvezeti a koronát, és a vele szemben levő oldalról is fúrjon, amíg a furatok találkoznak.
- Kapcsolja ki a gépet a munka végeztével. Csak, ha a gépet kikapcsolta, akkor szabad a villásdugót kihúzni a hálózati dugaljból.

Fúrás (A ábra)

- Állítsa a (3) üzemmódkapcsolót a „fúró“ jelre.
- Aszerint, hogy milyen típusú a gépe, kövesse az alábbi útmutatásainkat:
 - Tegye a tokmányadaptert / a szorítótokmányt a gépre (D25303K).
 - Cserélje ki a szerszámtartót a szorítótokmányra (D25304K).
- A továbbiakban járjon el úgy, mint az ütvefúrásnál írtuk.



Ne használja a fúrótokmányt ütvefúráshoz.

Csavarozás (A ábra)

- Állítsa a (3) üzemmódkapcsolót a „fúró“ jelre.
- Állítsa be a forgásirányt.
- Aszerint, hogy milyen típusú a gépe, kövesse az alábbi útmutatásainkat:
 - Helyezze be a speciális SDS-plus® csavarhúzó adaptert, ha hatszögszárú csavarozópengékkel szeretne dolgozni (D25303K).
 - Cserélje ki a szerszámtartót a fúrótokmányra (D25304K).
- Helyezze be a megfelelő csavarozópengét. Ha hornyosfejű csavart kell behajtania, használja mindenkor megvásárolható vezetőhüvelyt.

- Lassan nyomja be az (1) fordulatszámszabályozós kapcsolót, hogy elkerülje a csavarfej sérülését. Balraforgáskor a fordulatszám automatikusan lehatárolt.
- Ha a csavarfej a munkadarabbal szintben lesz, engedje el a kapcsolót, így a csavarfej nem hatol be az anyagba.

Vésés (A ábra)

- Forgassa a (3) üzemmódkapcsolót a „véső“ szimbólumra.
- Fogja be a megfelelő vésőt, és engedje az 51 pozíció valamelyikébe reteszelődni.
- Állítsa be a (9) pót fogantyú helyzetét.
- Működtesse az (1) kapcsolót, és kezdje el a munkát.
- A munka végeztével kapcsolja ki a gépet. Csak, ha a gépet kikapcsolta, akkor szabad a villásdugót kihúzni a hálózati dugaljból.



- Ne használja az elektromos szerszámot tűz - és robbanásveszélyes anyagok keverésére és szivattyúzására (benzin, alkohol, stb.).
- Tilos a szerszámot olyan anyagok keverésére használni, amelyeknek dobozán a gyűlékonyságot jelző „lángjel“ fel van tüntetve.

Tetszés szerint kaphatók különféle SDS-plus® fúrók és vésők.

Amegfelelő tartozékok köréről tájékozódjon a DeWALT (Black and Decker) szakkereskedelekben.

Karbantartás

Az Ön DeWALT elektromos szerszáma hosszú élettartamú, és csekély ápolási ráfordítást igényel. A tartós és kifogástalan üzemeltetés feltétele a rendszeres tisztítás.

- A gép karbantartását a felhasználó nem végezheti. Kb. 40 üzemóra után vigye a fúrókalapácsot a DeWalt feljogosított szakszervizébe, ahol eredeti DeWALT alkatrészeket használnak.
- Amennyiben a motor szénkefái elkoptak, a szénkefék automatikusan lekapcsolnak.



Kenés

A gépet pótlólag zsírozni nem szükséges. Az SDS-plus® szerszámok, adapterek és tartozékok szárát viszont rendszeresen kell kenni.



Tisztítás

Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések minden nyitottak legyenek. A ház tisztítását végezze puha kendővel. Ne használjon sértő vagy karcoló tisztítószert.

Környezetvédelem



Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszenyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenhető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.

EU-tanúsítás



D25303K/D25304K

A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos szerszám megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3. A gép hangnyomásszintje megfelel a 86/186/EWG és 98/37/EWG európai irányelveknek az EN 50144 szerint mérve.

Hangnyomásszint (Lpa) (dB/A)*: 90,5

Hangteljesítményszint (Lwa) (dB/A): 99

*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós érték.

Viseljen hallásvédő eszközt 85 dB/A hangnyomásszint felett.

A súlyozott effektív rezgésgyorsulás az EN 50144 szerint: 9,2 m/s²

Horst Großmann

fejl. igazgató

DEWALT, Idstein, Németország

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐIRÁSOK

Elektromos szerszám használatánál az elektromos áramütés, sérülés- és tűzveszély megelőzése érdekében minden tartsa be a hazai biztonságtechnikai óvórendszabályokat. Figyelmesen olvassa el ezt a vásárlói tájékoztatót, mielőtt a gépet használná. Órizze meg jól ezt a tájékoztatót.

Általános biztonságtechnika

- Tartsa rendben a munkahelyét.** A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
- Figyeljen a környezeti hatásokra.** Ne hagyja a szabadban a gépet, órja esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon a jó megvilágításról (250-300 lux). Gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében tilos használni.
- Tartsa távol a gyermeket!** Tartsa távol a gyermeket, látogatókat és állatokat a munkaterülettől, biztosítsa, hogy a készülékkel és a kábellel ne érintkezzenek.
- Viseljen megfelelő munkaruházatot.** Ne hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett hajat (tegyen sapkát). Szabadban viseljen munkakesztyűt és csúszásmentes talpú cipőt.
- Védő intézkedések.** Használjon védőszemüveget. Viseljen pormaszket, ha a munka nagy porral jár. Fémek vágásánál a forgács éget, ezért viseljen hőálló kötényt. Viseljen hallásvédő eszközt, ha a zaj nagy, vagy a zajszintet kellemetlennek találja, ha a zajszint a szerelési utasításban megadott 85 dB(A) hangnyomásszintet túllépi.
- Védekezzen áramütés ellen.** Kerülje az érinkezést fémes részekkel, mint például csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtő-szekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között, (pl. magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram -FI- védő kapcsoló beiktatásával.
- Ügyeljen a biztos testtartására.** Ügyeljen, hogy biztosan álljon, és hogy e-gyensúlyát minden munkafázisnál megtartsa.
- Legyen minden figyelmes.** Mindig a munkára koncentráljon. Meggondoltan cselekedjen. Ne használja a gépet, ha

fáradt.

- Rögzítse a munkadarabot.** Használjon leszorítóeszközt, vagy satut a munkadarab rögzítésére. Így biztonságos a munka, mert lehetővé válik, hogy minden kézével a gépet kezelje.
- Csatlakoztasson a géphez porelszívót.** Ha a gép lehetővé teszi, csatlakoztasson hozzá porelszívót. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
- Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.** Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyott-e szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
- Hosszabbítókábel.** Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító-kábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ha a gépet a szabadban használja, vegye figyelembe, hogy kizárálag csak az arra jóváhagyott és megfelelő jelöléssel ellátott hosszabbítókábelt szabad használni.
- Használja a megfelelő szerszámot.** A gép rendeltetésszerű használata ebben a kezelési útmutatóban le van írva. Gyengébb gépekkel vagy előtétekkel ne végezzen nehéz munkát. A jól megválasztott szerszámmal optimális minőséget ér el, és az Ön személyes biztonsága is garantált.
- Megjegyzés:** Ne használja másra az ajánlott előttekészülékeket és tartozékokat, mint amit a kezelési utasítás ajánl, mert a nem rendeltetésszerű használat balesetekhez vezet.
- Ellenőrizze, nem sérült-e meg a szerszám.** Az elektromos szerszámot és hálózati kábelét használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan és rendeltetésszerű működés feltételei teljesülnek-e. Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó részek nincsenek-e akadályoztatva, és nem sérültek-e. Vala-mennyi géprész megfelelően legyen szerelve, ez biztosítja az elektromos szerszám kifogás-talan működését. A sérült részeket és védő-berendezéset előírás szerint kell javítatni vagy cserélni. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolója hibás. A meghibásodott részek cseréjét kizárálag csak vevőszolgálatunk, vagy a cserére, javításra feljogosított DeWALT szakszerviz végezheti. Ne próbálja a gépet saját maga javítani.
- Húzza ki a villásdugót.** Kapcsolja ki a gépet, és várja meg, amíg a forgó-mozgó géprészek teljesen megállnak, és

csak utána hagyja el a munkaterületet. Szerszámcserénél, beállítási munkáknál, karbantartásnál először a villásdugót húzza ki a konnektorból. A villásdugót akkor is húzza ki a konnektorból, ha a gépet nem használja.

- **Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást.** Biztosítsa, hogy a gép kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.
- **Bánjon gondosan a kábellel.** Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból. Tartsa távol a kábelt hőforrástól, olajtól, vágó elektől és durva felületektől.
- **Biztonságos helyen tárolja a készüléket.** Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek által el nem érhető térben helyezze el.
- **Ápolja gondosan a szerszámot.** Ellenőrizze rendszeresen a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha sérülést tapasztal, azonnal forduljon az illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbítókábelt, és semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa az összes kezelőelemet, fogantyút és a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól, zsírtól mentesen.
- **Javítás.** Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek. Javítást csak központi vevőszolgálatunk, vagy az erre feljogosított DEWALT szakszerviz végezhet. Javításhoz a szerviz szakemberei eredeti alkatrészeket használnak, minden más súlyos balesetekhez vezethet.

DEWALT

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel az értékes DEWALT készülék megvásárlásához.

Termékeinkre 12 hónapos garanciát biztosítunk.

30 napos cseregarancia

Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított 30 napon belül meghibá-sodik és a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra cseréljük.

12 hónapos ingyen szerviz

Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend. szerint végezzi.

a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes garanciális javításra.

c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átirás, valórtlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.

e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla felmutatásával, térités ellenében tudunk pótolni!

f./ A jótállási jegy szabálytalan kiáltítása vagy a fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

2. Nem terjed ki a garancia:

a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.

/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be! /

b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következteben állt elő.

/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá: meghajtósíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /

c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.

d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt javításából eredő hibákra.

e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok használatából adódnak.

3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál érvényesítheti.

Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt költségét a leggazdaságosabban igénybevezető szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásának-megfelelően a szer-vizállomás tériti

/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni! /

-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

-Ajótállási és szavatosságijogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.

Ezek a következők:

motor illetve állórész, forgórész, elektronika.

4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

- A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
- a hiba rövid leírását,
- a javítás módját és idő-tartamát,
- a készülék visszaadásának időpontját,
- javítás időtartamával meg-hosszabbított új garanciaidőt

5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát biztosítunk.

6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Gyártó:

DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.

Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.

Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
404-0014

DEWALT
Magyarországi Ker.Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Fax.: 214-6935

IMPORTŐR
ERFAKER KFT:
H-1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801

Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben

Baja	Mofüker Kft.	6500, Szegedi út 9.	Tel.: 79/323-759
Debrecen	Spirál 96 Kft.	4024, Nyugati út 5-7.	Tel.: 52/442-198
Dorog	Tolnai Szerszám Kft.	2510, Heine u. 8.	Tel.: 33/431-679
Kaposvár	Kaposvári kisgépjávitó	7400, Fő u. 30.	Tel.: 82/318-574
Karcag	Weld-impex Kft.	5300, Madarasi út 24.	Tel.: 59/311-886
Kecskemét	Németh József	6000, Jókai u. 25.	Tel.: 76/324-053
Kiskunfélegyháza	Elektro-Mercator	6100, Kossuth u. 16.	Tel.: 76/462-058
Nagykanizsa	Új-Technika Kft.	8800, Teleki út 20.	Tel.: 93/310-498
Nyiregyháza	Tóth kisgépszerviz	4040, Vasgyár u. 2/f.	Tel.: 42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u. 28.	Tel.: 72/336-685
Sopron	Profil Motor Bt.	9400, Baross út 12.	Tel.: 99/511-626
Szeged	Edison üzlet –szerviz	6722, Török u. 1/a.	Tel.: 62/426-833
Székesfehérvár	Kisgépcenter Bt.	8000, Széna tér 3.	Tel.: 22/340-026
Szolnok	M-Edison üzlet-szerviz	5000,Szapári u.9.	Tel.: 56/422-298
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u. 29.	Tel.: 94/317-579
Tápiószecső	Ács Imre	2251, Pesti út 46.	Tel.: 29/446-615

KICSERÉLT FÓDARABOK JEGYZÉKE

Szelvény száma	Kicsérél fődarab		Kicsérél fődarab új jótállás határideje	Dátum aláírás / PH
	Megnevezése	Száma		

JÓTÁLLÁSI JEGY

DEWALT

..... típusú gyártási számú termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.


A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.


Gyártó neve, címe:


Importáló neve, címe: ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200..... hó nap.


..... /P.H./ aláírás


Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás

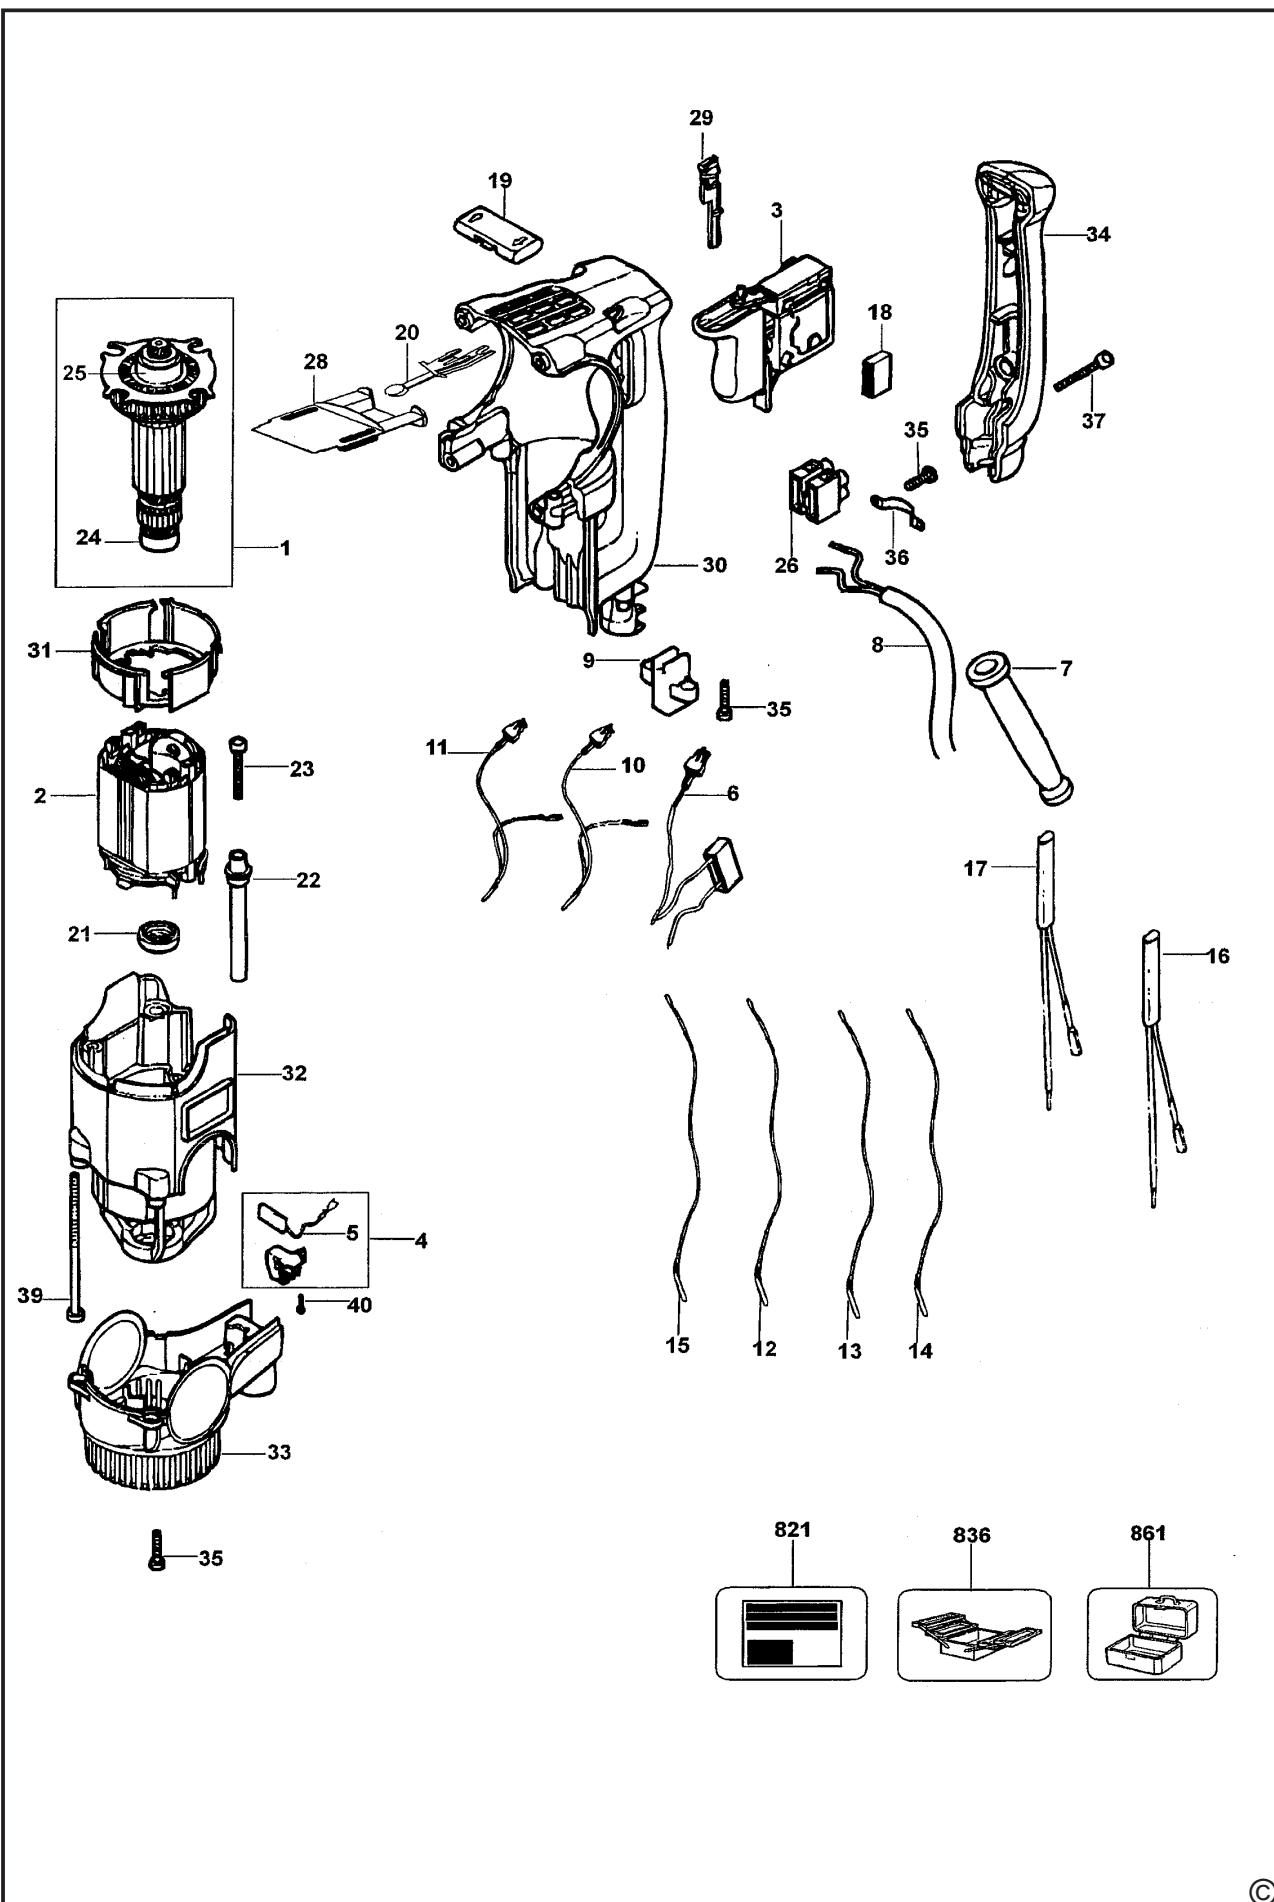

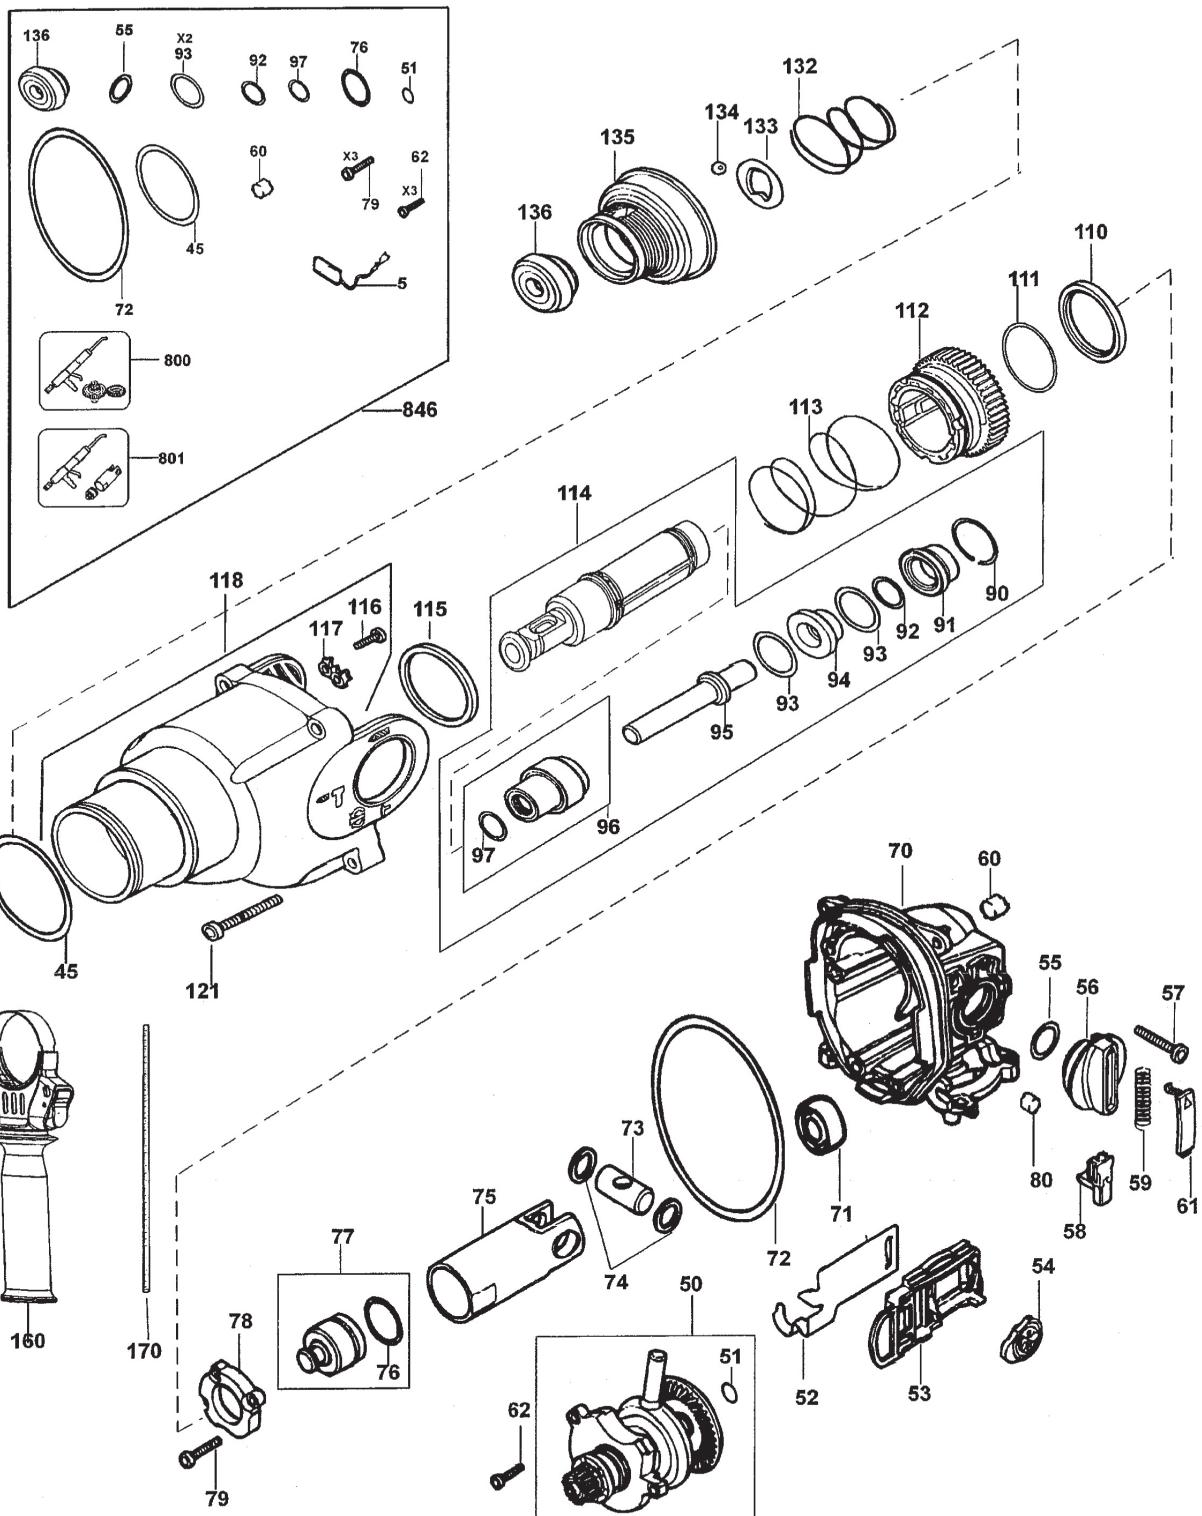


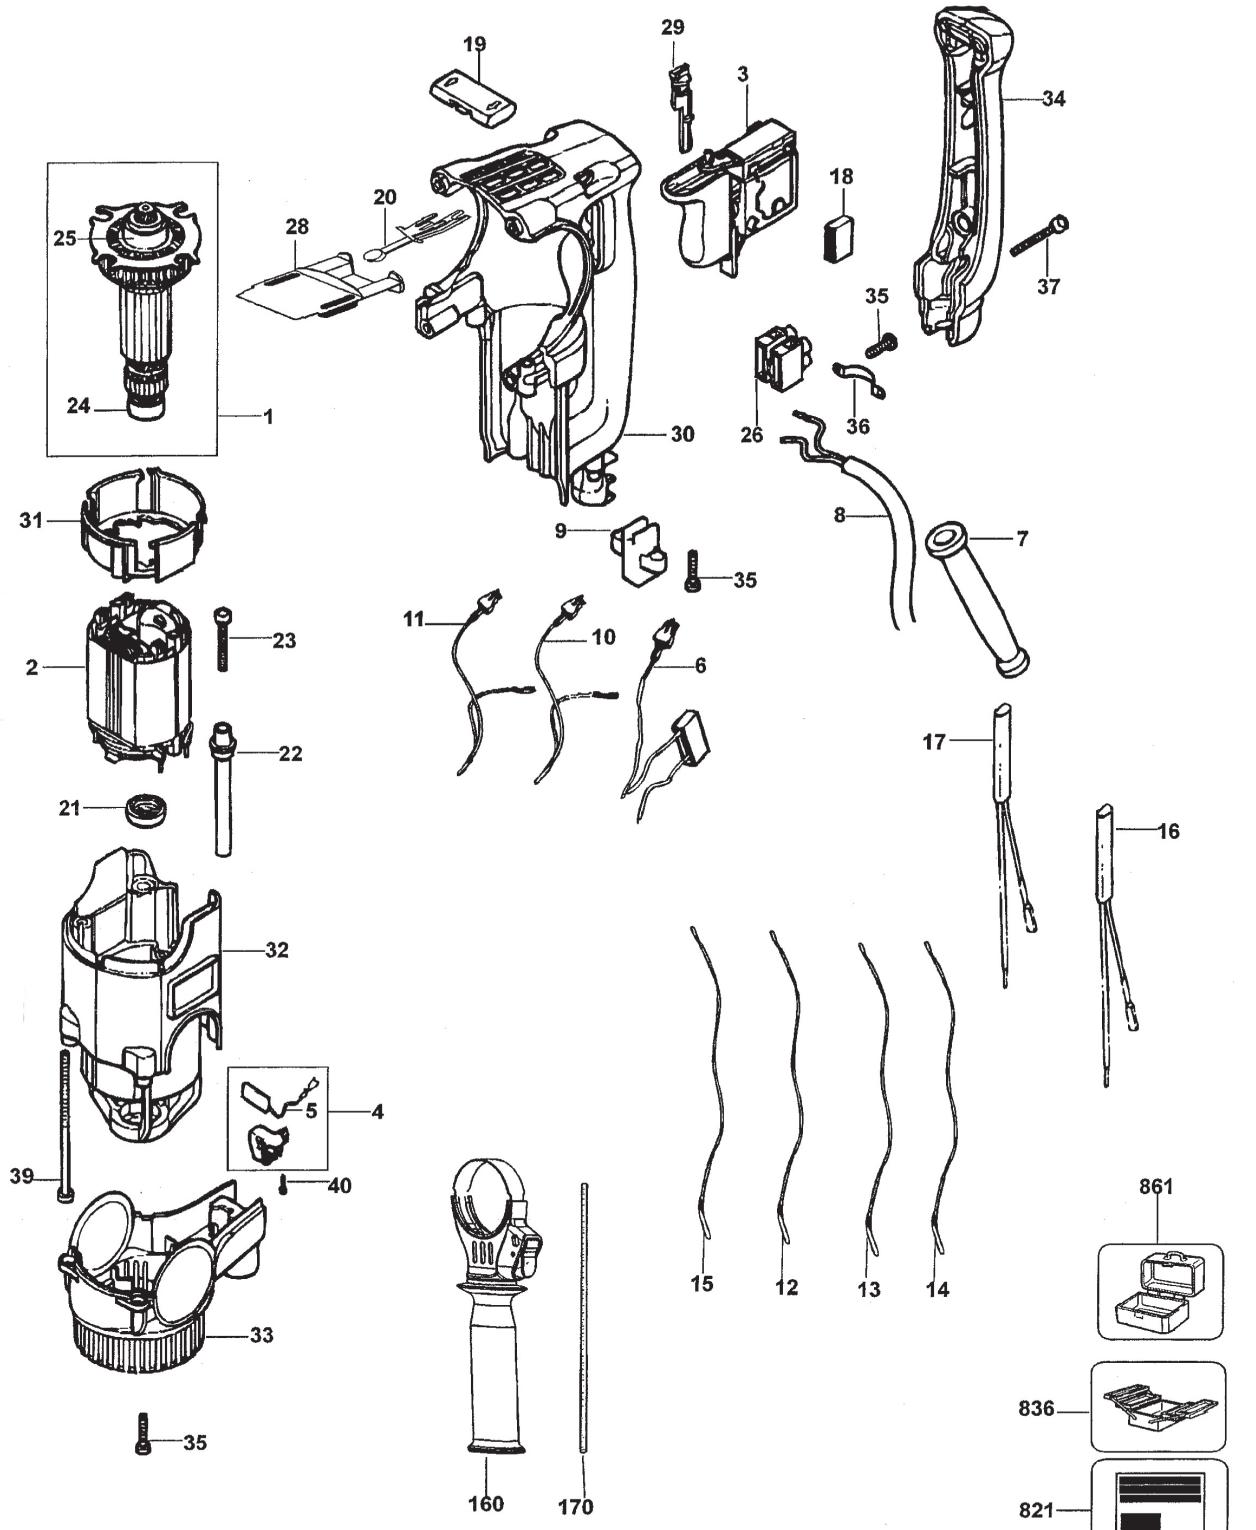

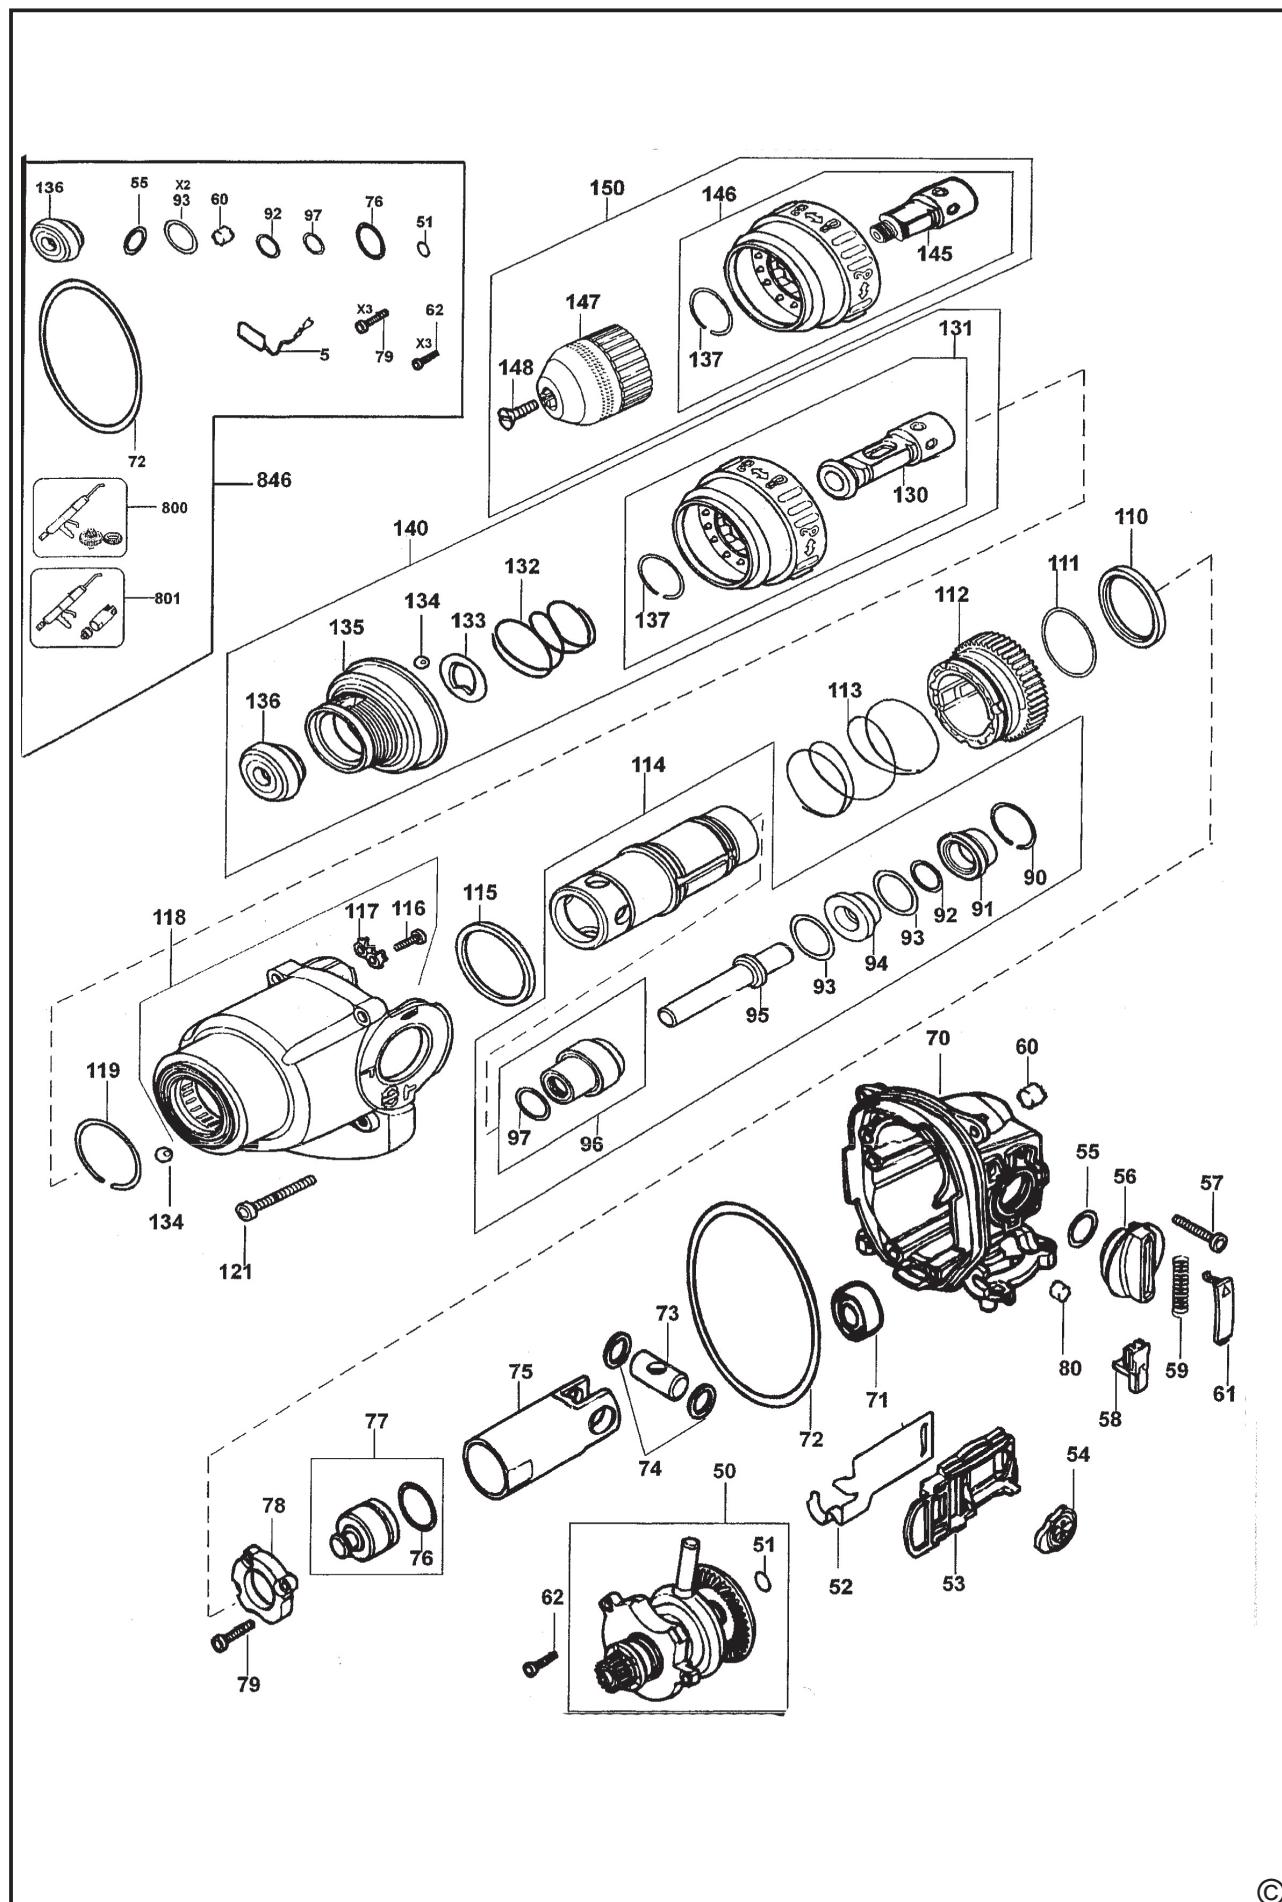

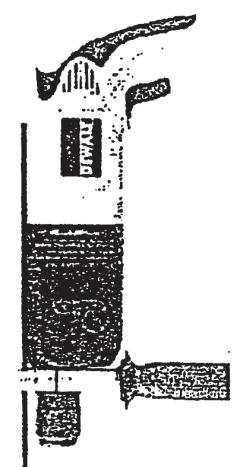


DEWALT®

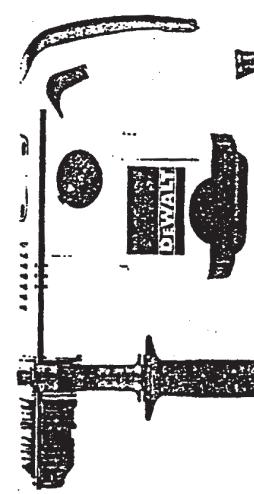


TISZTÍTSA ÉS ZSÍROZZA A FÚRÓSZÁR BEFOGÓ
RÉSZÉT RENDSZEResen!

EZ ÁLTAL JELENŐSEN MEGHOSSZABBÍTJA ANNAK
ELETTARTAMÁT ÉS MEGNÖVELI A FÚRÓKALAPÁCS
TELJESÍTMÉNYÉT!

ÉLETTARTAM

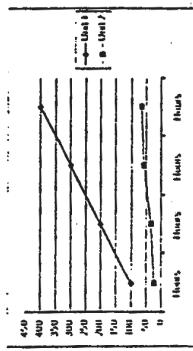

TELJESÍTMÉNY

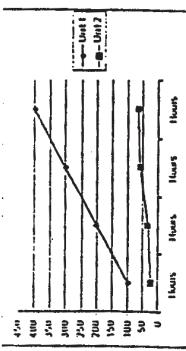

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

DEWALT®

CZ

měsíců

H

hónap

12**PL**

miesiący

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napja
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-14300 Praha 4
 Tel.: 244 403 247
 Fax: 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 577 008 550/551
 Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális- és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Obozowa 61
 01-418 Warszawa
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 033/55 11 063
 Fax: 033/55 12 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis