


STANLEY®

FatMax®

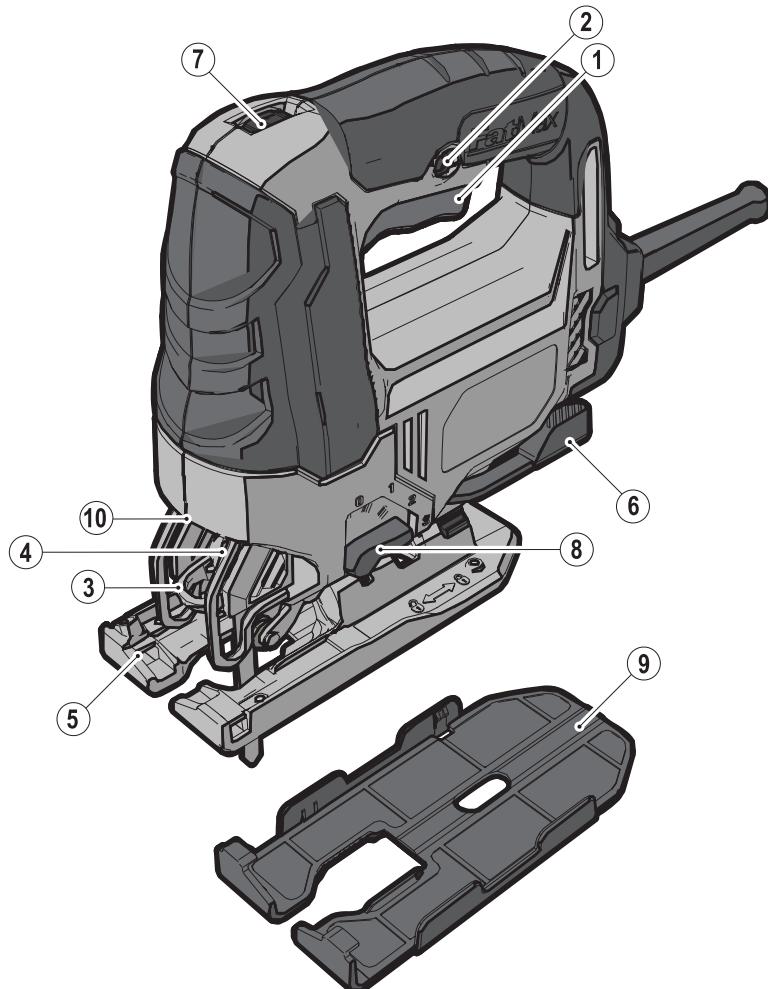


533223-17 H


Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

www.stanley.eu


FME340

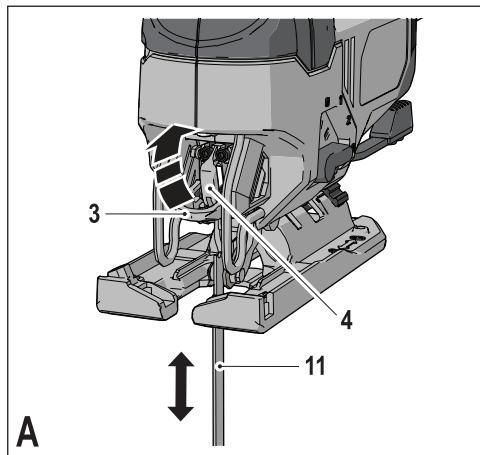


A

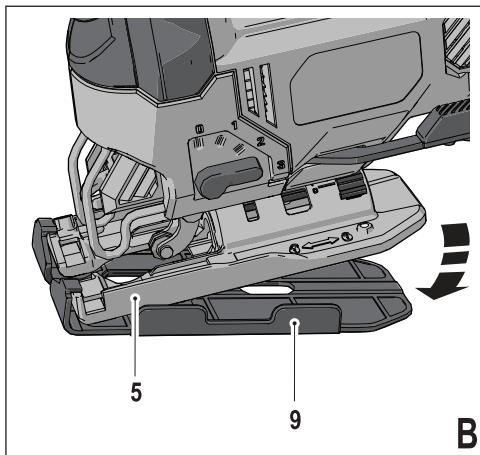


B

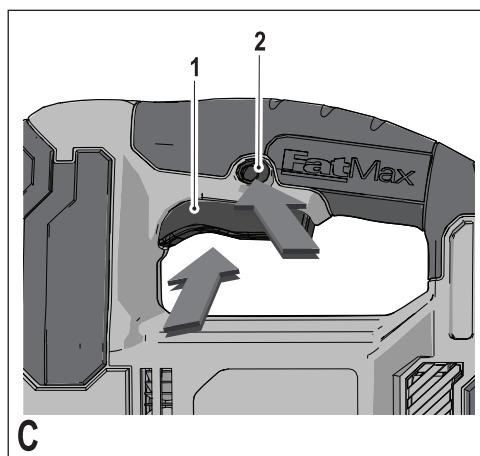


C

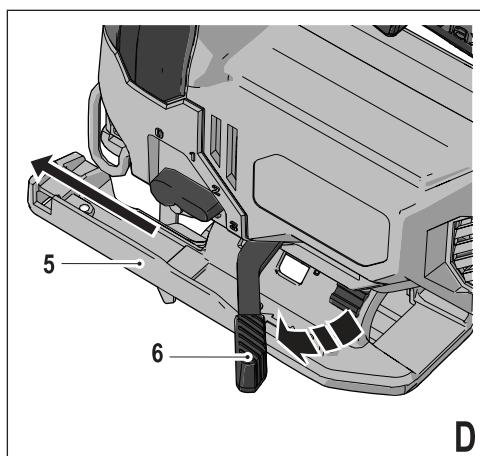

D

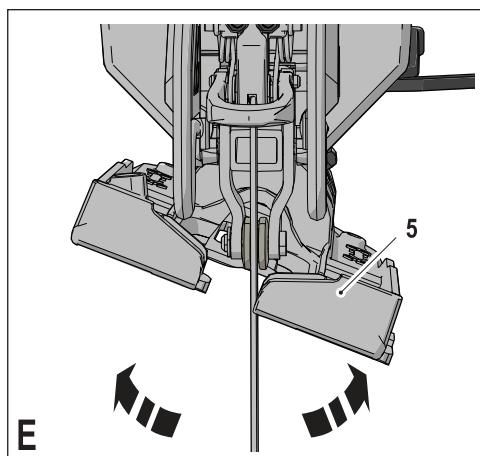

E

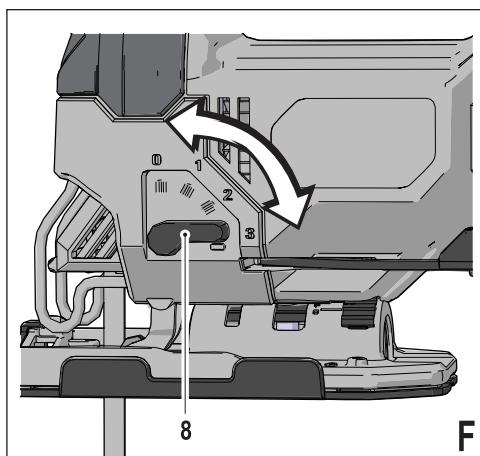

F

Rendeltetésszerű használat

Az Ön Stanley Fat Max dekopírfűrésze fa, műanyagok és fémlemezek fűrészésére készült. A szerszám profeszionalis és privát, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.

Biztonságtechnikai előírások

Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések



Figyelmezhetős! Olvasson el minden biztonsági figyelmezhetősést és útmutatást. Az alábbi figyelmezhetősések és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Kérjük, gondosanőrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanéhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmezhetőségekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámon jelenti.

1. A munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítson jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
- A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézőföldet. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám felettől uralmát.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozójával kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alkotítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon adapter dugaszat. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatot használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
- Esőtől és egyéb nedvességtől óvjá az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám belséjébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
- Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.

- A szabadban kizárálag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- 3. Személy védelem**
- Ne veszítse el éberségét, figyeljen minden arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenseg is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például porvédi maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés kockázatát.
- Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültséggel alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel az balesethöz vezethet.
- Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtártást, és egyensúlyt soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben.
- Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használataval csökkenhetők a porral összefüggő veszélyek.
- 4. Elektromos szerszámok használata és gondozása**
- Ne erőltesse az elektromos szerszámat. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármielé kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az

- üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működiképes.
- c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartózékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
 - d. Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
 - e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
 - f. Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
 - g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szer-számákat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételevel. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszély-helyzetet teremthet.
5. Szerviz
- a. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.

Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonsági figyelmeztetések



Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések dekopírfürészkekhez és orrfürészkekhez

- ◆ A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a vágótartózék rejtegett vezetékkal érintkezhet vagy éppen a szerszám saját tápkábeléhez ér. Ha a vágószerszám áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
- ◆ Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik. Ön pedig elveszítheti a szerszám felettől uralmát.

- ◆ **Kezét tartsa távol a vágási területtől.** Soha semmi-lyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye ujjai vagy hüvelykujját a mozgó fűrészlap és a fűrészlap-be-fogó közelébe. Ne próbálja a fűrészst a talp megmarkolásával stabilizálni.
- ◆ **Tartsa élesen a fűrészlapot.** A tompa vagy sérült fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megsorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
- ◆ **Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos veze-ték stb.**
- ◆ **Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen a munkadarabhoz vagy a fűrészphoz.** Mindkettő nagyon felforrósodhat.
- ◆ **Legyen tudatában a rejtegett veszélyeknek:** fal, padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
- ◆ **A fűrészlap a kapcsoló felengedése után még egy ideig tovább mozog.** Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a fűrészlap teljes leállását, mielőtt leteszi a szerszámot.

Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és az arra járók egészségére. Hordjon a por és gözök belégzésének megakadályozására készült pormaszket, és ügyeljen arra, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő védőszőkötet.

- ◆ A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekek is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készü-lékkel.

Maradványkockázatok

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhathnak.

Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.

- ◆ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ◆ Halláskárosodás.
- ◆ A szerszám használata közben keletkező por belégzése miatt egészségkárosodás (pl. famunkáknál, különösen tölgy, bükk és MDF anyagok esetén).

Vibráció

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációjának való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölött is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülmenyéit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideérte a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

Címék a szerszámon

A szerszámon a következő pictogramok láthatók:



Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.

Elektromos biztonság



Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség megfelel-e az áramforrás feszültségének.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos Stanley Fat Max szakszervizzel.

Részegységek

A készülék az alábbi részegységek némielyikét vagy minden egyikét tartalmazza:

1. Üzemkapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Fűrészlap rögzítőkar
4. Fűrészlap-befogó

5. Fűrésztalp
6. Fűrésztalp rögzítőkar
7. Fordulatszám előválasztó kerék
8. Pengeeltolás választó
9. Talpborító
10. LED munkalámpa

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van húzva a konnektorból, és bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészlap áll. Használat után a fűrészlap forró lehet.

A fűrészlap befogása és eltávolítása (A ábra)

- ◆ Tartsa a fűrészlapot (11) az ábrának megfelelően, a fogak előre nézzenek.
- ◆ Emelje fel a fűrészlap rögzítőkarját (3).
- ◆ Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap-befogóba (4), és tolja be ütközésig.
- ◆ Engedje el a kart.
- ◆ A fűrészlap (11) eltávolításához emelje fel a fűrészlap rögzítőkarját (3), és húzza ki a fűrészlapot.

A talpborító felhelyezése és levétele (B ábra)

A talpborító (9) használata karcolódásra hajlamos felületeken (pl. rétegtel anyag, furnér vagy festett felület) szükséges. A fűrésztalp szállítás és tárolás közbeni védelmére is használható.

A talpborító felhelyezése:

- ◆ A fűrésztalp (5) elejét helyezze be a talpborító (9) elejébe.
- ◆ Engedje le a szerszámot a talpborítóba (9). A talpborító biztonságosan rápattan a talp hátuljára.

A talpborító levétele:

- ◆ Fogja meg a talpborító alját a két hátsó fülnél, majd húzza lefelé és a fűrésztaapról (5) távolodó irányban.

A szerszám használata

Figyelmeztetés! Hagya a szerszámat saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot laza fűrésztaalppal vagy fűrésztalp nélkül.

Be- és kikapcsolás (C ábra)

Figyelmeztetés! Mielőtt áram alá helyezné, ellenőrizze, nincs-e a szerszám bekapcsolt (ON) állásban reteszelve. Ha a kapcsoló ON állásban reteszelve van, áram alá helyezéskor a szerszám azonnal beindul. Ez pedig a szerszám károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.

- ◆ A szerszámot az üzemkapcsolóval (1) kapcsolhatja be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a készülék fordulatszáma.
- ◆ A szerszám folyamatos működtetéséhez nyomja le a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel

- a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót. Ez a lehetőség csak teljes fordulatszámnál áll fenn.
- ◆ A szerszámot az üzemikapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki. Ha a gépet tartószerem közben kívánja leállítani, nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót és engedje el.

A fordulatszám szabályozása

A fordulatszám előválasztó kerékkel többféle vágási sebesség állítható be, a különböző anyagoknak megfelelően.

- ◆ A sebesség beállításához fordítás a fordulatszám előválasztó kereket (7) a kívánt állásba.

A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (D és E ábra)

A fűrésztalp bal es jobb irányban is 45°-ig dönthető.

A ferdevágási szög beállítása:

- ◆ Húzza a fűrésztalp rögzítőkart (6) kifelé és a fűrésztől távolodó irányban, hogy a fűrésztaplat (5) kioldja.
- ◆ Csúsztassa a fűrésztaplat előrefelé, hogy kiszabaduljon a 0°-os helyzetből.
- ◆ Állítsa a fűrésztaplat a kívánt szögebe. A szög pontosságát ellenőrizze a szögmérővel.
- ◆ Nyomja a fűrésztalp rögzítőkart (6) hátrafelé, a fűrész irányába, hogy rögzítse a fűrésztaplat (5).

Megjegyzés: A talp eldönthető akár balra akár jobbra, 15°, 30° és 45°-nál lévő ütközőknél rögzíthető.

A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe, egyenes vágásokhoz:

- ◆ Húzza a fűrésztalp rögzítőkart (6) kifelé és a fűrésztől távolodó irányban, hogy a fűrésztaplat (5) kioldja.
- ◆ Fordítás a talpat kb. 0°-os szögbe, majd húzza a talpat hátrafelé, hogy a 0°-os pozitív ütközöhelyzetben rögzítődjön.
- ◆ Nyomja a fűrésztalp rögzítőkart (6) visszafelé, a fűrész irányába, hogy rögzítse a fűrésztaplat (5).

Pengeelőtolás (F ábra)

Ezzel a dekopírfűréssel négyféle, azaz három orbitális és egy egyenes vágási műveletet lehet végezni. Orbitális vágásnál a fűrészlap agresszívebben mozog, ezt a műveletet puhább anyagok (pl. fa vagy műanyag) vágásánál alkalmazzuk. Az orbitális vágás gyorsabban elkészül, de kevésbé egyenletes vágási felületet hagy maga után. Orbitális vágásnál a fűrészlap a vágólöket folyamán a fel- és lefelé irányuló mozgáson kívül előrefelé is mozog.

Figyelmezhetős! Az orbitális vágás fém vagy keményfa fűrészéséhez soha nem alkalmazható.

- ◆ A vágási művelet beállításához a négy vágási helyzet között mozgassa az orbitális mozgás állítókarját (8): 0, 1, 2 és 3.
- ◆ A 0 helyzet egyenes vágás.
- ◆ Az 1-es, 2-es és 3-as helyzet orbitális vágás.

- ◆ A vágás agresszívebbé válik, amint a kart egyesből hármas állásba teszi, a hármas állásban a legagresszívebb.

LED munkalámpa

A szerszám LED munkalámpával (10) is el van látva, amely megvilágítja a vágás vonalát.

- ◆ A LED munkalámpa (10) az üzemi kapcsoló (1) behúzásakor kezd világítani, és a kapcsoló (1) elengedésekor alszik ki.

Fűrészselés

- ◆ Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
- ◆ Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon járni.
- ◆ Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
- ◆ Munka közben lehetőleg nyomja a fűrésztaplat (5) a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható, kisebb a vibrációja, és megelőzhető a fűrészlap sérülése.

Javaslatok a szerszám optimális használatához

Általános tanácsok

- ◆ Faanyagokat nagy sebességgel, alumíniumot és PVC-t közepes sebességgel, fémeket (az alumínium kivételével) pedig alacsony sebességgel vágjon.

Rétegeit lapok fűrészselése

Ahogyan a fűrészlap feléle mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.

- ◆ Használjon finom fogazású fűrészlapot.
- ◆ A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészselje.
- ◆ A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab minden oldalára egy-egy darab puha fát vagy préselt falapot, és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészseljen.

Fém fűrészselése

Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészselése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészselése.

- ◆ Kizárolág fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, a nem vastartalmú fémekhez pedig durvább fogazású fűrészlap szükséges.
- ◆ Ha vékony fémlemezt fűrészsel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puha fát vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészseljen.
- ◆ Tegyien a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.

Tartozékok

A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól. A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt érheti el.

A szerszám alkalmas az U és a T befogású fűrészlapokkal való használatra is.

Karbantartás

Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás mellettől hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.

Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartás végzése előtt kapcsolja ki és áramtalányaitsa a készüléket.

- ◆ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
- ◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítja a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
- ◆ Tegyen néha egy csepp olajat a fűrészlap támasztógörög tengelyére.

Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ◆ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- ◆ A barna vezetéköt kössze az új csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
- ◆ A kék vezetéköt csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasználódott termékek és csomagolásuk el-különített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenhető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól el-különített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalunkat képviseletében átveszik.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselőtől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

Műszaki adatok

| FME340 (1-es típus) | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Felvett feszültség | V _{ac} | 230 |
| Felvett teljesítmény | W | 710 |
| Üresjárati löketszám | min ⁻¹ | 0 – 3 200 |
| Lökethossz | mm | 20 |
| Maximális vágásmélység | | |
| Fa | mm | 85 |
| Fém | mm | 10 |
| Alumínium | mm | 15 |
| Súly | kg | 2,74 |

| |
|--|
| L _{WA} (hangnyomásszint) 90 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A) |
| L _{WA} (hangteljesítmény szint) 101 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A) |

| |
|---|
| Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint: |
| Farostlemez fűrészélénél ($a_{1,0}$) 4,8 m/s ² , toleranciafaktor (K) 1,5 m/s ² |
| Fémlemez fűrészélésénél ($a_{1,M}$) 5,1 m/s ² , toleranciafaktor (K) 1,5 m/s ² |

CE megfelelőségi nyilatkozat GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



FME340

A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelvvelknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelvöknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2012. 03. 29.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley képviselőtől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás

MAGYAR

utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3

Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon, annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley márkaszervizben.

STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak **12 hónap** jótállást biztosítunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogat nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért aztőrizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel tüntetni a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynél alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bőlegvözel olvashatóan le kell bályezzeni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értekelésre partnernyhöz (kereskedőhöz).
 - c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttétől igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

2) Nem terjed ki a jótállás:

- a) amennyiben a hiba oka rendelhetetlenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
 - b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idő belül rendelhetetlenszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következhet be (igy különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatoszás, csapágak, szénkefű, csillagkerék);
 - c) a készülék túlfelhasználása miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredtek Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza**.
- 3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
 - a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely alatt a fogyasztó a termékkel nem tudta rendelhetetlenszerűen használni.
 - b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgóréz, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicsérélő, kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újabb kezdőidő.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicsérélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendelhetetlenszerű használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendelhetetlenszerű használatot akadályozza, fenntarja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
 - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
 - e) Ha a cseré nem lehetséges, mászakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.

- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles fellüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
- a hiba okát
- a javítás módját
- a termék fogyasztói részére történő visszaadásának időpontját,
- a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban – vásárlása szerint – kijavítást vagy kicsérélést követelhet.

A cseréigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicsérélésre vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – vásárlása szerint – megfelelő árlesztállást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.

A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a fogyasztó által elvártatott rendelhetetlensére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.

Gyártó:

Stanley Europe,

Egide Walschaertsstraat 14-18,

2800 Mechelen, Belgium

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft

1016. Budapest,

Mészáros u. 58/B

MAGYAR

KÖZPONTI FORGALMAZÓ:
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ Stanley Black & Decker Hungary Kft.
ROTEL KFT 1016 Budapest
1163 Budapest Mészáros u. 58/b
(Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 06/1 214-0561
Tel/Fax: 403-2260 Fax: 06/1 214-6935
404-0014
www.rotelkft.hu

GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:

| Város | Szervizállomás | Cím | Telefon |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Cegléd | Megatool Kft. | 2700, Széchenyi út 4. | 53/311-284 |
| Debrecen | Spirál-szerviz Kft. | 4025, Nyugati út 5-7. | 52/443-000 |
| Győr | ÉLGÉP 2000 Kft. | 9024, Kert u.14. | 96/415-069 |
| Hajdúbózsörmény | Villforr szerszámüzlet | 4220, Balthazár u. 26. | 52/561-135 |
| Kaposvár | Kaposvári Kisgépjávító | 7400, Fő u.30. | 82/318-574 |
| Nagykanizsa | Új-Technika Kft. | 8800, Teleki út 20. | 93/516-982 |
| Nyíregyháza | Charon Trade | 4400, Kállói út 85/b | 42/596-660 |
| Nyíregyháza | Tóth Kisgépszerviz | 4400, Vasgyár u.2/f | 42/504-082 |
| Pécs | Elektrió Kft. | 7623, Szabadság u.28. | 72/555-657 |
| Szolnok | Ronor-szerszám Kft. | 5000, Szántó krt. 40. | 56/344-365 |
| Sopron | Profil Motor Kft. | 9400, Baross út 12. | 99/511-626 |
| Szeged | Csavarker szerszámüzlet | 6721, Brüsszeli krt.16. | 62/542-870 |
| Székesfehérvár | Kisgépcenter Bt. | 8000, Széna tér 3. | 22/340-026 |
| Szombathely | Rotor Kft. | 9700, Vasút u.29. | 94/317-579 |
| Tápiószecső | Ács Imre | 2251, Pesti út 46. | 29/446-615 |

09/2012

KICSERÉLT FÓDARABOK JEGYZÉKE

| Szelvény száma | Kicsérél fődarab | | Kicsérél fődarab új jótállás határideje | Dátum aláírás / PH |
|----------------|------------------|-------|---|--------------------|
| | Megnevezése | Száma | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

JÓTÁLLÁSI JEGY

Stanley Fat Max

..... tipusú gyártási számú termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Gyártó neve, címe: **Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium**

Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..... hó nap.


..... /P.H./ aláírás

| Jótállási szelvények | Levágandó jótállási szelvények |
|--|------------------------------------|
| Igény bejelentés időpontja:..... | |
| Javításra átvétel időpontja:..... | Jótállási szelvény |
| Hiba oka: | Típus:..... |
| Javítási mód/dátum.: | Gyártási szám:..... |
| Visszaadás időpontja:..... | Eladás kelte: 201..... hónap |
| A jótállás új határideje:..... | Eladó szerv:..... |
| Szerviz neve: Munkalapszám:..... | /P.H./ aláírás |
| 201..... hó nap | |
| /P.H./ aláírás | |
| Igény bejelentés időpontja:..... | |
| Javításra átvétel időpontja:..... | Jótállási szelvény |
| Hiba oka: | Típus:..... |
| Javítási mód/dátum.: | Gyártási szám:..... |
| Visszaadás időpontja:..... | Eladás kelte: 201..... hónap |
| A jótállás új határideje:..... | Eladó szerv:..... |
| Szerviz neve: Munkalapszám:..... | /P.H./ aláírás |
| 201..... hó nap | |
| /P.H./ aláírás | |
| Igény bejelentés időpontja:..... | |
| Javításra átvétel időpontja:..... | Jótállási szelvény |
| Hiba oka: | Típus:..... |
| Javítási mód/dátum.: | Gyártási szám:..... |
| Visszaadás időpontja:..... | Eladás kelte: 201..... hónap |
| A jótállás új határideje:..... | Eladó szerv:..... |
| Szerviz neve: Munkalapszám:..... | /P.H./ aláírás |
| 201..... hó nap | |
| /P.H./ aláírás | |

STANLEY

FME340

TYP.
1

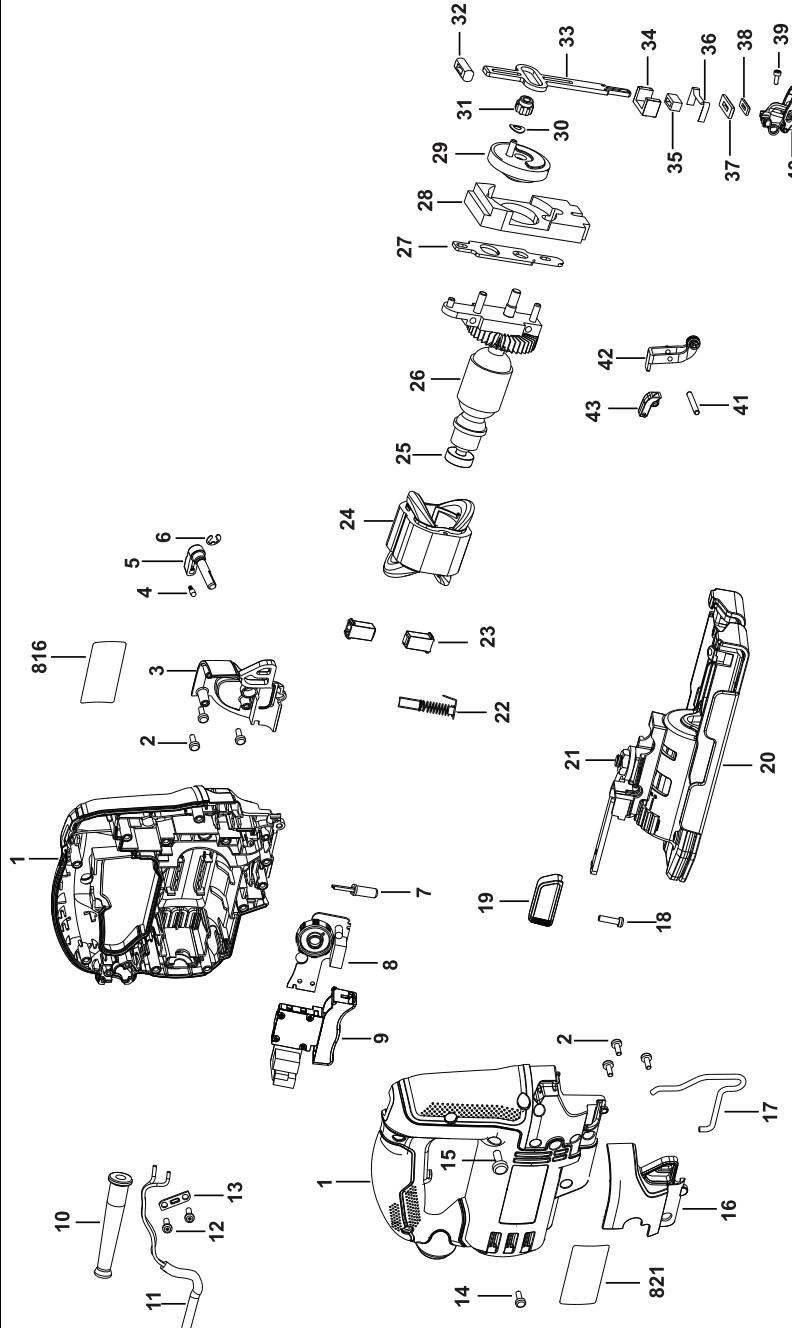

E16608

www.2helpu.com

©

16-03-2012

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST****(CZ)** měsíců**(H)** hónap**12****(PL)** miesiące**(SK)** mesiacov

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | |
| (CZ) Výrobní kód | Datum prodeje | Razítko prodejny Podpis |
| (H) Gyári szám | A vásárlás napja | Pecsét helye Aláírás |
| (PL) Numer seryjny | Data sprzedaży | Stempel Podpis |
| (SK) Číslo série | Dátum predaja | Pečiatka predajne Podpis |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Rotel Kft. Központi
 Garanciális és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

| CZ | Číslo | Datum příjmu | Datum zakázky | Číslo zakázky | Závada | Razítko Podpis |
|----|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| H | Sorszám | Bejelentés időpontja | Javítási időpont | Javitási munkalapszám | Hiba jelleg oka | Pecsét Aláírás |
| | | Jótállás új határideje | | | | |
| PL | Nr. | Data zgłoszenia | Data naprawy | Nr. zlecenia | Przebieg naprawy | Stempel Podpis |
| SK | Číslo dodávky | Dátum nahlásenia | Dátum opravy | Číslo objednávky | Popis poruchy | Pečiatka Podpis |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |