


STANLEY®

FATMAX®




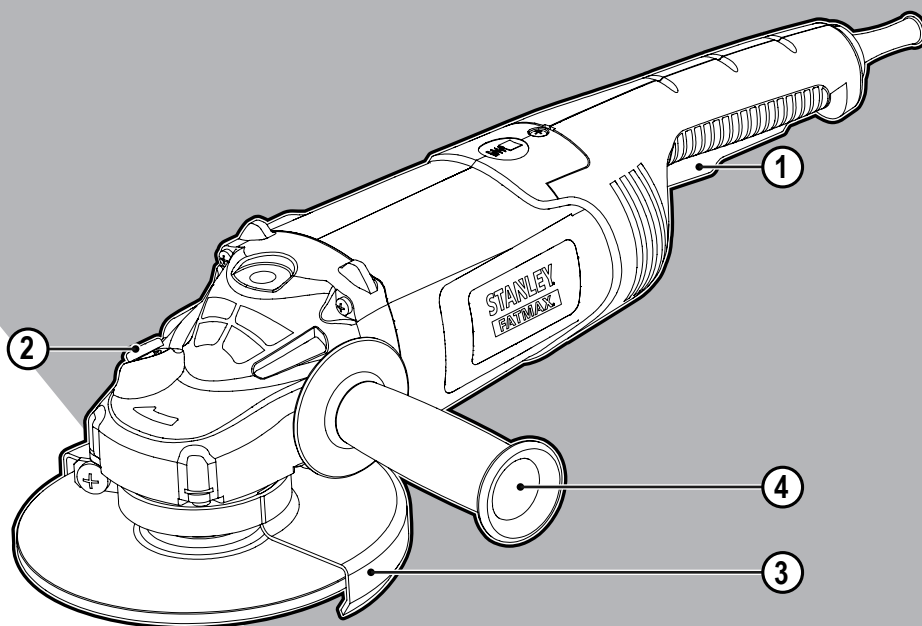






359209 - 32 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

FMEG232

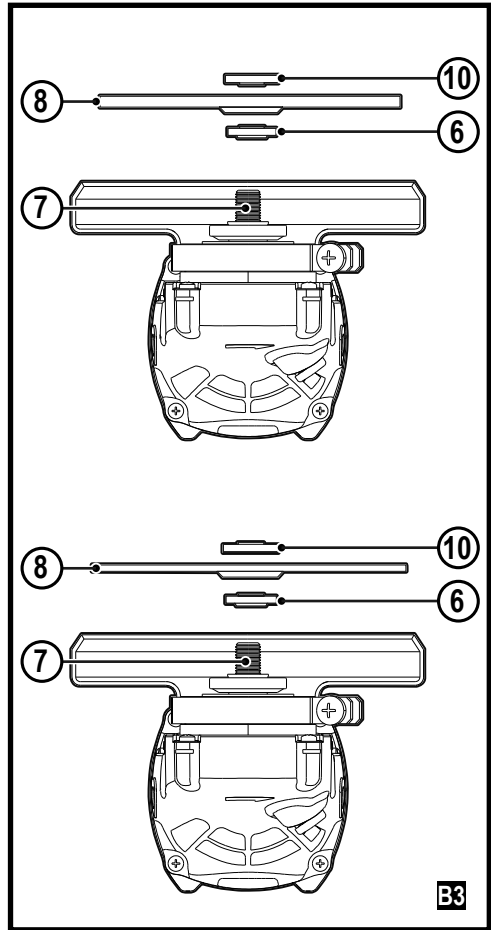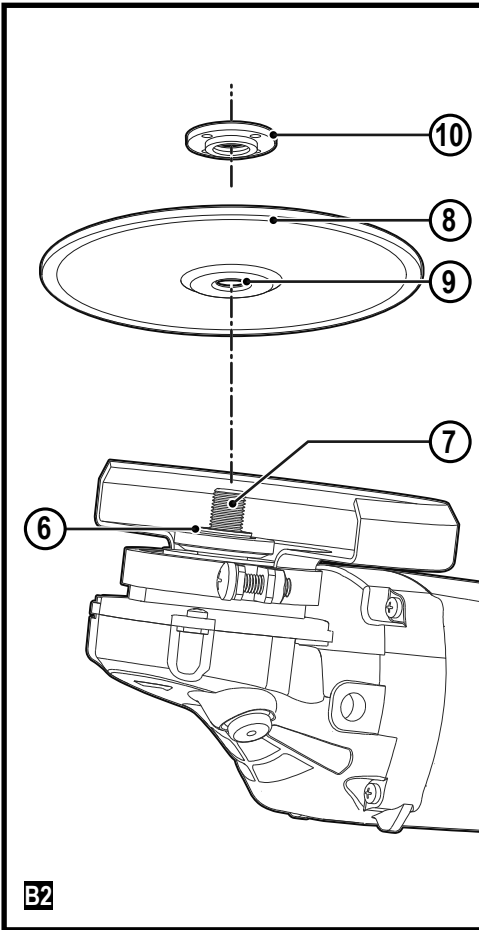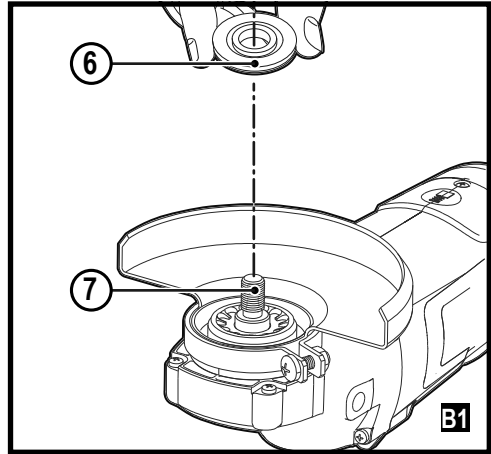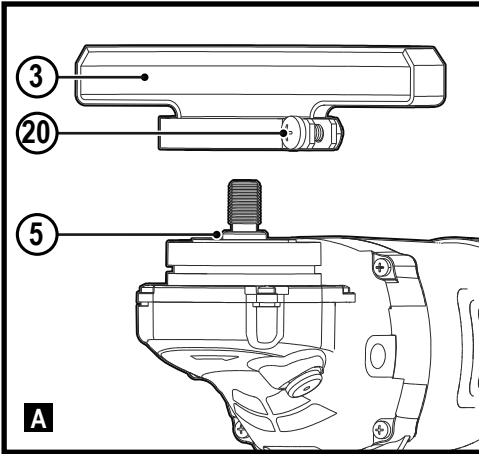

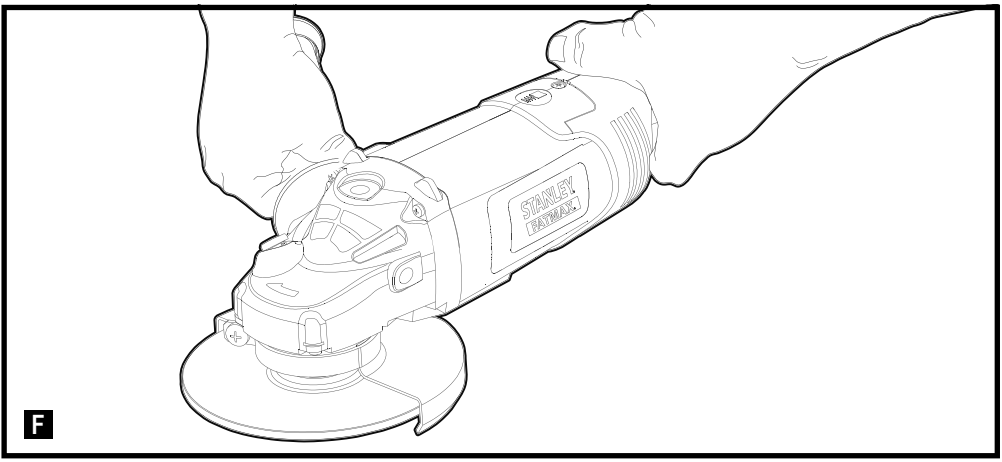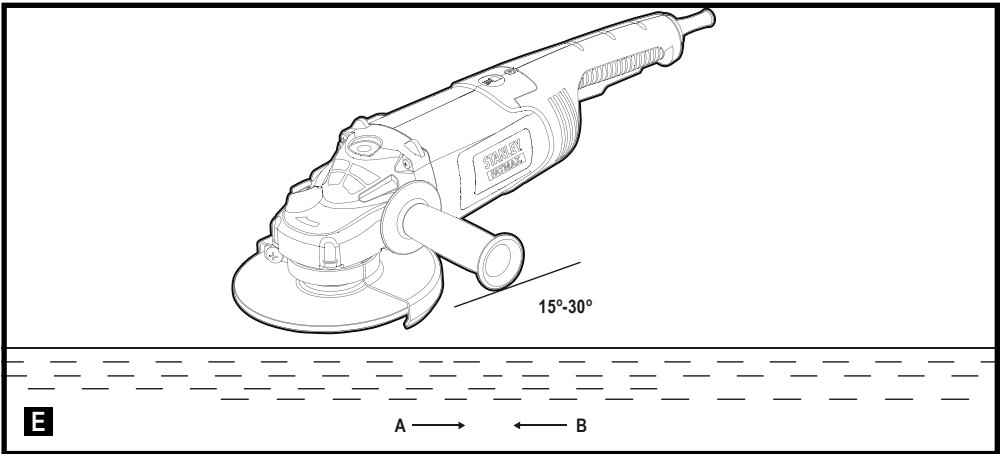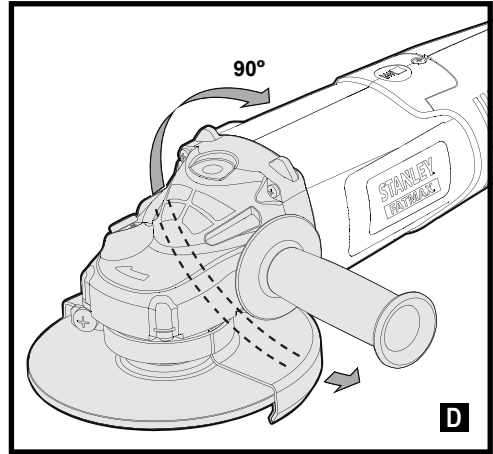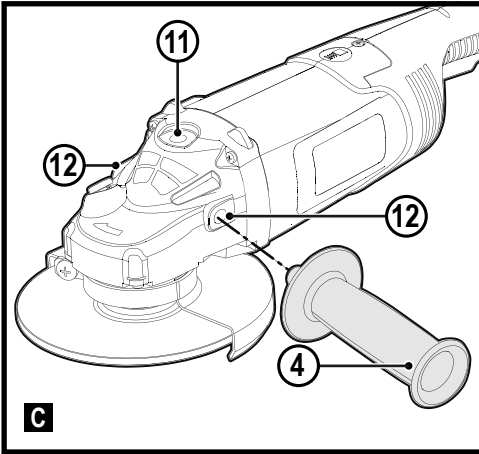

Предназначение

Вашата ъглошлайф машина от STANLEY FATMAX FMEG232 е проектирана за шлайфане на метал с помощта на подходящия тип аксесоари. Когато е снабден с подходящ предпазител, този инструмент е предназначен за професионални и частни, непрофесионални потребители.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти.** Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.**

Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- d. **Не насилвайте електроинструментите. Никога не използвайте кабели за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **При работа с електрически инструменти на открито да се използва удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).**
Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. **Предотвратяване на случайно задействане.** Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.

- f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- g. **Ако са предоставени устройства за прахоулавяне или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
4. **Използване и грижа за електроинструментите**
- a. **Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение.** Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- b. **Не използвайте електроинструмента, ако преключвачът не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- c. **Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- d. **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e. **Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново.** Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
- f. **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- g. **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези,

за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

5. **Сервизиране**
- a. **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност при шлайфане, полиране, четкане с телена четка, операции

- ◆ **Този електроинструмент е предназначен да функционира като шлайф или телена четка. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент.** Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
- ◆ **Операциите, за които електроинструментът не е проектиран, могат да създадат опасност и да причинят телесни повреди.**
- ◆ **Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя на инструмента.**
Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електроинструмент, това не гарантира безопасна работа.
- ◆ **Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, указана на електроинструмента.** Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната си скорост, могат да се разпаднат и да се разпилеят.
- ◆ **Външният диаметър и плътността на вашия аксесоар трябва да са в рамките на капацитета на вашия електроинструмент.** Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат адекватно водени или контролирани.
- ◆ **Размерът на шарнирите на дискове, фланци, подложки за закрепване или всякакви други принадлежности трябва правилно да се впишат в шпиндела на електроинструмента.** Аксесоари с шарнири, които не съвпадат с монтажния хардуер на електроинструмента, няма да са балансирани, ще вибрират прекомерно и може да причинят загуба на контрол.
- ◆ **Не използвайте повреден аксесоар. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите, като**

например абразивните дискове за цепнатини и пукнатини, подпорна подложка за пукнатини, скъсване или излишно износване, телена четка за разхлабени или напукани проводници.

Ако машината или аксесоарът са изпуснати, проверете за повреда или инсталирайте неповреден аксесоар. След проверка и монтаж на аксесоара, пуснете електроинструмента при максимална скорост на свободен ход за една минута.

Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това тестово време.

- ◆ **Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението, използвайте предпазител за лицето, предпазна маска или предпазни очила. Ако е уместно, носете прахова маска, предпазни средства за защита на слуха, ръкавици и престилка, позволяващи спиране на малки абразивни отломки от детайла.**

Защитата на очите трябва да е в състояние да спира летящите отломки, генерирани от различни операции. Праховата маска или респиратор трябва да могат да филтрират частици, генерирани от работата ви. Продължителното излагане на шум с висок интензитет може да доведе до загуба на слуха.

- ◆ **Пазете минувачите на безопасно разстояние от работната зона.**
Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства. Фрагменти от детайла или от счупени аксесоари могат да излетят и да причинят наранявания извън непосредствената зона на действие.
- ◆ **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която аксесоара за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.**
Контактът на аксесоари с "жив" кабел може да зареди с ток и металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- ◆ **Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.** Ако държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.
- ◆ **Поставете кабела далече от аксесоара за въртене.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде изрязан или закачен, а ръката ви може да бъде изтеглена във въртящия се аксесоар.
- ◆ **Никога не оставяйте електроинструмента на земята, докато аксесоара не е напълно спрял.** Аксесоарът за въртене може да захване

повърхността и да издърпа електроинструмента от вашето управление.

- ◆ **Не работете с електроинструмента, докато е до вас.** Случайният контакт с въртящия се аксесоар може да захване дрехите ви и да изтегли аксесоара във вашето тяло.
- ◆ **Редовно почиствайте вентилационните отвори на електроинструмента.** Вентилаторът на двигателя ще изтегли праха вътре в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да причини опасност с електричеството.
- ◆ **Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали.**
Тези материали могат да бъдат подпалени от искри.
- ◆ **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи течности.**

Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до електрически удар или шок.

Забележка: Горното предупреждение не се отнася за електрически инструменти, специално проектирани за използване с течна система.

Откат и свързани с него предупреждения

Откатът е внезапна реакция към захванато въртящо се колело, подложка, четка или друг аксесоар. Притискането или застопоряването предизвиква бързо спиране на въртящия се аксесоар, което от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде отхвърлен в посока, обратна на въртенето на аксесоара в точката на свързване.

Например, ако абразивното колело е захванато или заципано от детайла, ръбът на колелото, който навлиза в точката на захващане, може да се вкопчи в повърхността на материала, което да накара колелото да се излезе нагоре или да отскочи навън. Колелото може или да скочи към или далече от оператора, в зависимост от посоката на движението на колелото в точката на притискане.

Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия.

Откатът е резултат от злоупотреба на инструмента и/или неправилни работни процедури или условия и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както са дадени по-долу.

- ◆ **Поддържайте твърдо захващане на електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си така, че да ви позволи да устоите на откатните сили. Винаги използвайте допълнителна ръкохватка, ако има такава, за максимално управление на отката или реакцията на въртящия момент при стартиране.** Операторът

може да контролира реакциите на въртящия момент или силите за коригиране, ако се вземат подходящи предпазни мерки.

- ◆ **Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.**
Аксесоарът може да отскочи върху ръката ви.
- ◆ **Не поставяйте тялото си в зоната, в която се движи електроинструмента, в случай, че възникне откат.** Откатът ще задвижва инструмента в посока, противоположна на движението на колелото в точката на захващане.
- ◆ **Използвайте специални грижи при работа с ъгли, остри ръбове и др. Избягвайте подскачането и засядането на аксесоара.**
Ъглите, острите ръбове или отскачането имат тенденция да удрят въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.
- ◆ **Не поставяйте острие за верижен трион или назъбен трион.** Такива остриета създават чести откати и загуба на контрол.

Предупреждения за безопасност, специфични за операциите по шлайфане

- ◆ **Използвайте само типове дискове, които се препоръчват за вашият електроинструмент и специфичния щит, предназначен за избраният диск.** Колелата, за които електроинструментът не е проектиран, не могат да бъдат адекватно охранявани и не са безопасни.
- ◆ **Щитът трябва да бъде здраво закрепен към електроинструмента и да е разположен за максимална сигурност, така че възможно най-малка част от колелото да е изложена към оператора.**
Щитът помага за предпавяне на оператора от счупени фрагменти от диска и случаен контакт с диска.
- ◆ **Колелата трябва да се използват само за препоръчителни приложения. Например: не шлифвайте със страната на колелото за рязане.** Абразивните разделителни колела са предназначени за периферно шлифване, страничните сили, приложени върху тези колела, могат да ги разбият.
- ◆ **Винаги използвайте неповредени фланци за колелата, които са с правилен размер и форма за избраното колело.** Правилните фланцови колела поддържат колелото, като по този начин намаляват възможността за счупване на колелото. Фланците за режещите колела могат да бъдат различни от фланците за колелата за шлифване.
- ◆ **Не използвайте износени колела от по-големи електрически инструменти.** Колело, предназначено за по-големи електрически инструменти, не

е подходящо за по-висока скорост на по-малък инструмент и може да се спуква.

Предупреждения за безопасност, специфични за операциите по шлифване

- ◆ **Не използвайте прекалено големи размери хартия за шкурки.**
Следвайте препоръките на производителя, когато избирате шкурка. По-голямата шкурка, която се простира извън подложката за шлифване, създава опасност от разкъсване и може да причини заклепване, разкъсване на диска или откат.

Специални предупреждения за безопасност при работа с телена четка

- ◆ **Имайте предвид, че се отхвърлят влакна от четката дори и при обикновена работа. Не претоварвайте проводниците, като прилагате прекалено голямо натоварване върху четката.** Челните влакна лесно могат да проникнат в леки дрехи и/или в кожата.
- ◆ **Ако използването на предпазител се препоръчва за работа с телена четка, не позволявайте никакъв досег на теленото колело или четката с предпазителя.** Въртящото се колело или четка могат да се разширяват в диаметър в съответствие с обема на работа и центробежните сили.

Безопасност на хората около вас

- ◆ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

Допълнителни рискове.

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.

- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните пиктограми, заедно с кода за дата, са показани на инструмента:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Носете защитни очила или маска, когато работите с този инструмент.



Носете защита за ушите, когато работите с този инструмент.

Електрическа безопасност



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на STANLEY FATMAX, за да се предотврати злополука.

Напрежението спада

Внезапното протичане на токове предизвикват къси напрежения. При неблагоприятни условия на захранване, може да бъде повлияно друго оборудване.

Ако системният импеданс на захранването е по-нисък от 0,107 Ω, е малко вероятно да възникнат смущения.

Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключвател
2. Заклучване на шпиндела
3. Щит
4. Странична ръкохватка

Цел на дизайна

Този ъглошлайф е предназначен специално за шлайфане.

Не използвайте дискове за шукурка и шлифовъчни дискове, различни от тези с притиснат център.

Не използвайте инструмента във влажни условия или среда в присъствието на запалими течности или газове.

Този ъглошлайф е професионален електроинструмент.

Не позволявайте на деца да влизат в контакт с този инструмент.

От неопитни оператори се изисква да използват този инструмент под наблюдение.

Сглобяване

Предупреждение! За да сведете до минимум опасността от сериозно нараняване, моля, изключете захранването на инструмента и изключете всички щепсели, преди да регулирате или сваляте/инсталирате аксесоар. Преди да сглобите отново инструмента, натиснете и освободете спусъка, за да се уверите, че инструментът вече е изключен.

Поставяне и сваляне на предпазителя на диска (фиг. А)

Предупреждение! За да сведете до минимум опасността от сериозно нараняване, моля, изключете захранването на инструмента и изключете всички щепсели, преди да

регулирате или сваляте/инсталирате аксесоар. Преди да сглобите отново инструмента, натиснете и освободете спусъка, за да се уверите, че инструментът вече е изключен.

Закрепване на охраната

- ◆ Поставете ъглошлайфа върху работна маса, с канала нагоре.
- ◆ Прекарайте фланеца на предпазната втулка (3) над жлеба (5) на корпуса на редуктора.
- ◆ Завъртете предпазителя (3) обратно на часовниковата стрелка на 150 градуса.
- ◆ Уверете се, че винтовете (20) са затегнати.

Сваляне на предпазителя

- ◆ Разхлабете винтовете (20) на втулката на предпазителя.
- ◆ Издърпайте нагоре предпазителя (3).

Предупреждение! Не работете с инструмента, когато предпазителя не е на мястото си.

Поставяне и сваляне на шлифовъчен диск (фиг. В1, В2, В3)

Предупреждение! Не използвайте повредени шлифовъчни дискове.

- ◆ Поставете инструмента на работна маса, пазете се.
- ◆ Поставете вътрешния фланец (6) правилно върху шпиндела (7) (фиг. В1).
- ◆ Поставете диска (8) върху фланеца (6) (фиг. В2). Когато монтирате диск с повдигнат център, уверете се, че повдигнатият център (9) е обрънат към фланеца (6).
- ◆ Завийте изходящия фланец (10) върху шпиндела (7) (фиг. В3), пръстенът на фланеца (10) трябва да гледа към диска, когато монтирате шлифовъчен диск (А), пръстенът на фланеца (10) трябва да гледа настрана от диска при монтиране на режещ диск (В)
- ◆ Натиснете фиксатора на шпиндела (2) и завъртете шпиндела (7), докато се заключи на позиция (фиг. В2).
- ◆ Затегнете фланеца (10) с предоставения двуцифтов ключ.
- ◆ Освободете заключващото устройство на шпиндела.
- ◆ За да извадите диска, разхлабете фланеца (10) с двуцифвия ключ.

Закрепване на страничната дръжка (фиг. С)

Предупреждение! Преди да използвате инструмента, проверете дали дръжката е здраво затегната.

Предупреждение! Страничната дръжка винаги трябва да се използва, за да се поддържа контрол на инструмента по всяко време.

Завинтете плътно страничната ръкохватка (4) в един от отворите (11) или (12) от двете страни на скоростната кутия.

Подготовка преди употреба

- ◆ Прикрепете предпазния предпазител и подходящите абразивни или шлифовъчни дискове. Не използвайте абразивни или шлифовъчни колела, които са прекалено износени.
- ◆ Уверете се, че вътрешните и външните фланци са закрепени правилно.
- ◆ Уверете се, че абразивните или шлифовъчните дискове се въртят по посока на стрелките на принадлежностите и инструмента.

Употреба

Предупреждение! Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.

Предупреждение! За да сведете до минимум опасността от сериозно нараняване, моля, изключете захранването на инструмента и изключете всички щепсели, преди да регулирате или сваляте/инсталирате аксесоар. Преди да сглобите отново инструмента, натиснете и освободете спусъка, за да се уверите, че инструментът вече е изключен.

- ◆ Уверете се, че всички материали, които ще се шлифоват, са закрепени на място.
- ◆ Приложете лек натиск върху инструмента. Не прилагайте страничен натиск върху абразивния диск.
- ◆ Избягвайте претоварване. Ако инструментът стане горещ, оставете го да се върти за няколко минути без натоварване.
- ◆ Уверете се, че държите инструмента здраво с две ръце (една ръка върху корпуса, другата върху страничната дръжка). Стартирайте инструмента и поставете шлифовъчния диск върху детайла.
- ◆ Дръжте ръба на диска наклонен под ъгъл от 15 до 30 градуса спрямо повърхността на детайла.
- ◆ Когато използвате нов шлифовъчен диск, не работете с диска в посока В, в противен случай той ще се вреже в детайла. Когато ръбът на колелото е заоблен, вие сте свободни да управлявате шлайфа в посока А или В.

Стартиране и спиране

Предупреждение! Преди да използвате инструмента, проверете дали дръжката е здраво затегната. Проверете дали превключателят за ВКЛ/ИЗКЛ. работи нормално. Преди да включите инструмента към захранването, проверете дали превключателят е в положение ИЗКЛ., когато натискате задния край на превключателя.

За да стартирате инструмента, натиснете задния край на превключвателя и го плъзнете напред. След това натиснете предния край на превключвателя, за да го заключите. Натиснете задния край на превключвателя, за да спрете инструмента.

Предупреждение! Не включвайте или изключвайте инструмента, докато работи в условия на натовареност.

Правилна позиция на ръцете (фиг. F)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, ВИНАГИ използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.

Предупреждение! За намаляване на риска от сериозно нараняване, ВИНАГИ дръжте здраво в очакване на неочаквана реакция.

Правилното положение на ръцете изисква едната ръка върху страничната дръжка (фигура A), а другата ръка върху тялото на инструмента, както е показано на фигура F.

Функция за заключване на превключвателя

Плъзнете спусъка (1) към предната част на инструмента и след това натиснете спусъка (1), инструментът ще стартира. Отпуснете спусъка (1), инструментът ще спре да работи.

Обяснение: Преди да влезете в контакт с обекта, върху който работите, уверете се, че абразивното колело се върти с максимална скорост. Преди да изключите инструмента, повдигнете инструмента от детайла, върху който работите.

Внимание: Уверете се, че абразивното колело е напълно спряно, преди да оставите инструмента.

Завъртане на скоростната кутия (фиг. D)

Корпусът на скоростната кутия е монтиран върху корпуса на инструмента и може да се върти, за да осигури на потребителя по-удобна работа по време на рязане.

Въртящата се скоростна кутия може да се завърти на 90 градуса, 180 градуса и 270 градуса наляво или надясно.

- ♦ Разхлабете четирите винта на скоростната кутия.
- ♦ Завъртете скоростната кутия, докато достигне идеалното си място.
- ♦ Затегнете четирите винта на скоростната кутия.
- ♦ Уверете се, че въртящият се механизъм е заключен.

Предупреждение! НЕ използвайте инструмента, когато скоростната кутия е отключена.

Приложение върху метали

устройството за остатъчен ток (RCD) е поставено, за да се предотврати опасност от метални стружки.

Ако RCD причини прекъсване на захранването, изпратете инструмента до оторизиран дилър на STANLEY FATMAX за ремонт.

Предупреждение! При екстремни условия на работа, проводящият прах и пясъчинки могат да се натрупат във вътрешността на корпуса при работа с метални детайли. Това може да създаде опасност от токов удар, тъй като отслабва защитната изолация в шлайфа.

За да избегнете натрупването на метални стърготини във вътрешността на шлайфа, препоръчваме ежедневно почистване на вентилационните канали.

Вижте Поддръжка.

Използване на шлифовъчни колела

Предупреждение! Натрупва се метален прах.

Прекомерната употреба на шлифовъчния диск върху метали може да увеличи риска от токов удар.

За да намалите риска, поставете RCD преди употреба и почиствайте вентилационните канали всеки ден.

Следвайте инструкциите за поддръжка по-долу, за да издухате сух съгстен въздух във вентилационните канали.

Поддръжка

Вашият инструмент на STANLEY FATMAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Предупреждение! Преди извършването на каквато и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:

- ♦ Изключете инструмента/уреда и от електрическата мрежа.
- ♦ Или изключете и свалете батерията от уреда/инструмента, ако уредът/инструментът има отделен пакет с батерии.
- ♦ Или източете батерията докрай, ако е интегрална и след това изключете.
- ♦ Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
- ♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори в уреда/инструмента/зарядното устройство с мека четка или суха кърпа.
- ♦ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.
- ♦ Редовно отваряйте патронника и го изтупвайте, за да махнете прахта от вътрешността (когато е монтиран).

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- ♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- ♦ Свържете кафявата жица към живия терминал в новият щепсел.
- ♦ Свържете синята жица към неутралния терминал.

Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземяния терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с висококачествените щепсели.

Препоръчителен предпазител: 13 А.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

		FMEG232 (Тип 1)
Входящо напрежение	Vac	230
Входяща мощност	W	2000
Номинални обороти	мин ⁻¹	6500
Диаметър на диска	мм	230
Диаметър на вътрешният отвор на диска	мм	22
Максимална плътност на диска		
шлифовъчен диск	мм	6
режещи дискове	мм	3,5
Размер на шпиндела		M14
Тегло	кг	5

$L_{ра}$ (звуково налягане) 94 dB(A), колебание (К) 3 dB(A)
$L_{ум}$ (акустична мощност) 105 dB(A), колебание (К) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:
Повърхностно шлайфане ($a_{h,SG}$) 7,8 м/сек. ² , колебание (К) 1,5 м/сек. ²

ЕО декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



FMEG232

Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Тези продукти също са в съответствие с Директива 2004/108/ЕК и 2011/65/ЕС. За повече информация, свържете се с Stanley Europe на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Europe.








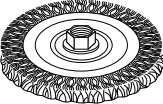





Ед Хигинс
Директор – Потребителски електронинструменти
STANLEY FATMAX Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Белгия
01.02.2021 г.

Гаранция

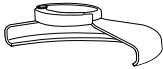От Stanley Fat Max сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

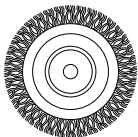За да изискате гаранцията, тя трябва да е в съответствие с Общите условия на Stanley Fat Max и ще трябва да представите доказателство за покупката на продавача или на упълномощен сервизен агент. Правилата и условията за 1 годишната гаранция на Stanley Fat Max, както и местоположението на най-близкия упълномощен сервизен агент, можете да намерите на Интернет адрес: www.2helpU.com или като се свържете с местния офис на Stanley Fat Max на посочения в това ръководство адрес.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanleytools.co.uk/, за да регистрирате вашето ново изделие на Stanley Fat Max и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

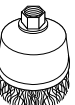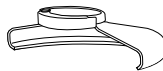Таблица с аксесоари			
Тип на щита	Аксесоар	Описание	Как да поставим шлайф машина
 Тип 27 Щит		Диск за шлифване с притиснат център	 Щит тип 27
		Телени дискове	 Поддържащ фланец  Диск с притиснат център тип 27  Заклучващ фланец
		Телени дискове с резбована гайка	 Щит тип 27  Телен диск
		Телен конус с резбована гайка	 Щит тип 27  Телена четка

Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.
- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max и пълни подробности за нашето следпродажбено обслужване можете да намерите на интернет адреса ни: www.stanley.eu/3

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ